


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

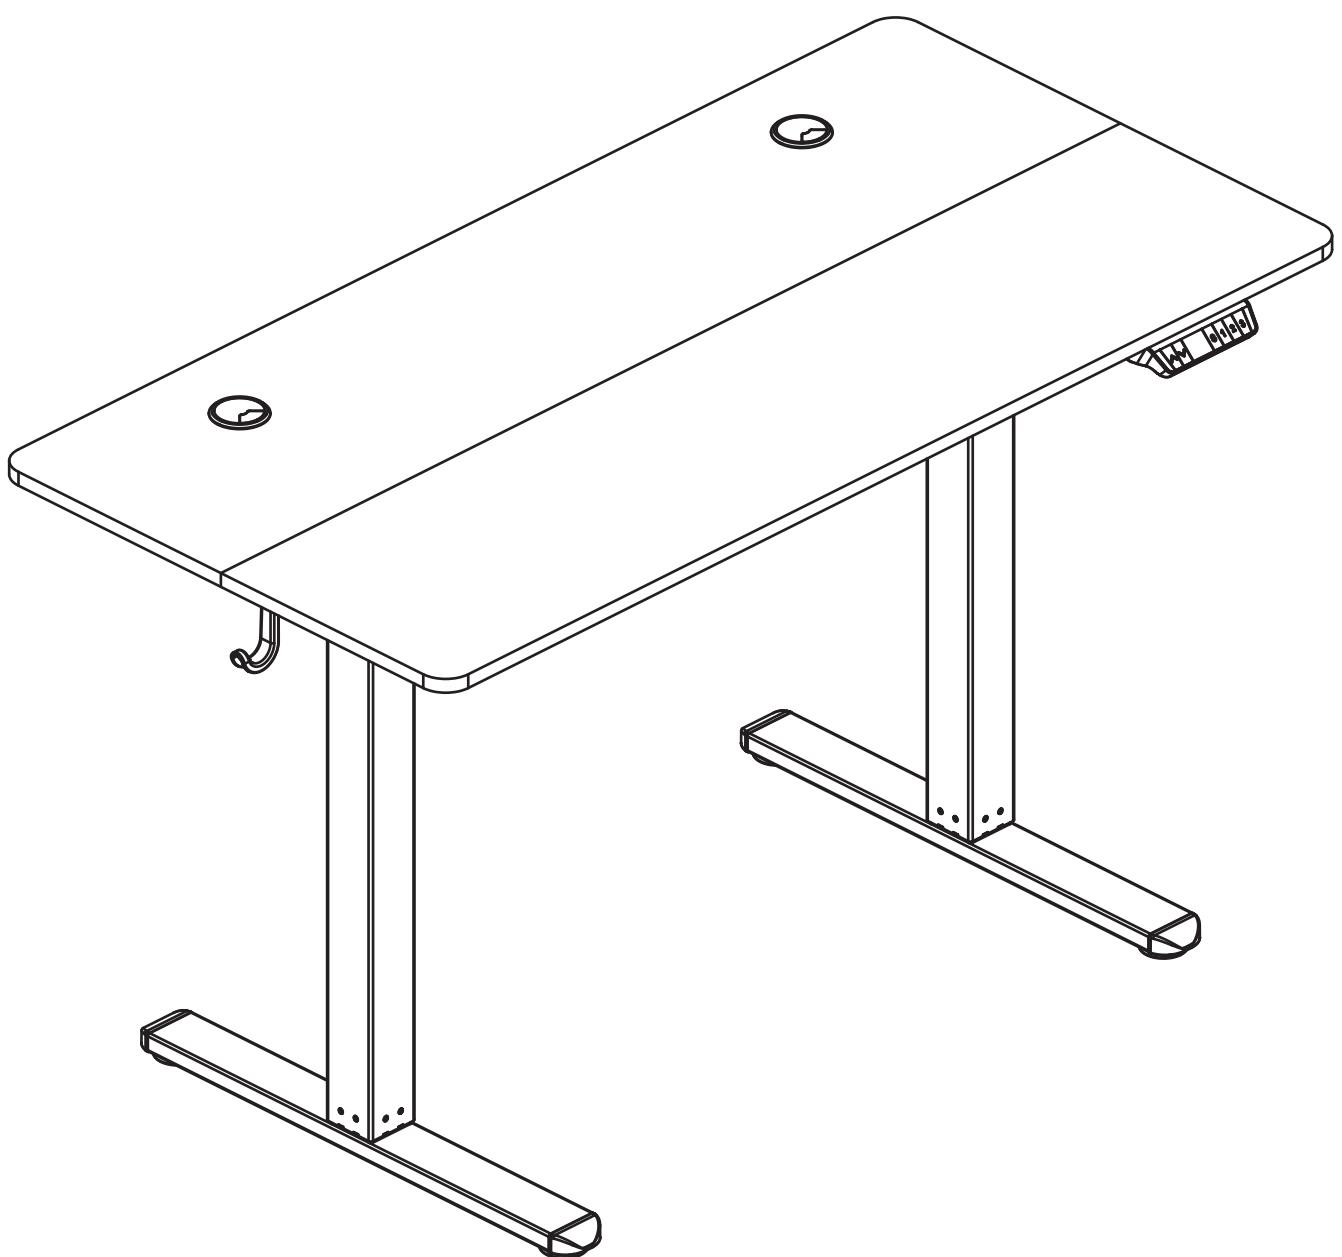

English

Caution

- Keep children and animals away from the desk during use. Ensure the desktop is not touching any walls.
- Remove obstacles taller than 20"/51 cm from underneath the desk.
- Operate only in a working environment temperature of 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Keep product away from corrosive gases, liquids and dusty objects.
- Keep hands, feet and other body parts in a safe position during operation. Anti-collision is not automatically enabled during all resets.
- Please read the following instructions carefully before using the height-adjustable desk.
- The company does not bear any warranty or liability for damage and human injury caused by any abnormal or un-intended operation of the equipment.
- It is necessary to perform a manual reset after the initial installation or power cycling the equipment.

Español

Precaución

- Mantenga a los niños y animales alejados del escritorio durante su uso. Asegúrese de que el escritorio no toca ninguna pared.
- Retire aquellos obstáculos con una altura superior a 20"/51 cm de debajo del escritorio.
- Opérelo únicamente en una temperatura del entorno de trabajo de 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Mantenga el producto alejado de gases corrosivos, líquidos y objetos con polvo.
- Mantenga las manos, pies y otras partes del cuerpo en una posición segura durante el funcionamiento. No se habilita la anticolisión de forma automática tras los reinicios.
- La empresa no ofrece ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o lesión humana provocada por un funcionamiento anormal o no previsto del equipo.
- Es necesario realizar un reinicio manual tras la instalación inicial o el ciclo de encendido.

Italiano

Attenzione

- Tenere i bambini e gli animali lontani dalla scrivania durante l'uso. Assicurarsi che il piano non tocchi alcuna parete.
- Rimuovere gli ostacoli più alti di 20"/51 cm da sotto la scrivania.
- Operare solo in un ambiente di lavoro con una temperatura di 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Tenere il prodotto lontano da gas e liquidi corrosivi e oggetti polverosi.
- Tenere mani, piedi e altre parti del corpo in posizione di sicurezza durante il funzionamento. L'anti-collisione non è automaticamente attivata dopo il ripristino.
- La società non si assume alcuna garanzia o responsabilità per danni e lesioni umane causati da un funzionamento anomalo o non previsto dell'apparecchiatura.
- È necessario eseguire un ripristino manuale dopo l'installazione iniziale o il ciclo di alimentazione.

Deutsch

Vorsicht

- Halten Sie Kinder und Tiere während der Benutzung vom Tisch fern. Achten Sie darauf, dass die Tischplatte keine Wände berührt.
- Entfernen Sie Hindernisse, die höher als 20"/51 cm Zoll sind, von der Unterseite des Tisches.
- Betreiben Sie das Gerät nur in einer Arbeitsumgebung mit einer Temperatur von 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Halten Sie das Produkt von ätzenden Gasen, Flüssigkeiten und staubigen Gegenständen fern.
- Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile während des Betriebs in einer sicheren Position. Der Antikollisionsschutz wird nach den Zurücksetzen nicht automatisch aktiviert.
- Das Unternehmen übernimmt keine Garantie oder Haftung für Schäden und Verletzungen, die durch einen abnormalen oder unbeabsichtigten Betrieb des Geräts verursacht werden.
- Nach der Erstinstallation oder dem Ersteinschalten der Stromversorgung muss eine manuelle Rückstellung vorgenommen werden.



Français


Attention

- Pendant l'utilisation, gardez les enfants et les animaux à l'écart du bureau. Veillez à ce que le bureau ne touche aucun mur.
- Éliminez les obstacles de plus de 20"/51 cm pouces de hauteur sous le bureau.
- N'utilisez le produit que dans un environnement de travail dont la température est comprise entre 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Éloignez le produit de toute source de gaz corrosifs, de liquides et d'objets poussiéreux.
- Gardez les mains, les pieds et les autres parties du corps dans une position sûre lorsque vous utilisez l'appareil. L'anticollision n'est pas automatiquement activée après les réinitialisations.
- Aucune garantie ou responsabilité n'est assumée par la société pour les dommages et les blessures humaines causés par un fonctionnement anormal ou non intentionnel de l'équipement.
- Une réinitialisation manuelle est indispensable après l'installation initiale ou un cycle d'alimentation.


日本語

注意


- ・本製品を使用している時、子供や動物から遠ざけてください。デスクトップが壁に触れていないことを確認してください。
- ・机の底から20インチより高い障害物を取り除いてください。
- ・32°F-104°F/0°C-40°Cの作動環境温度のみで動作する。
- ・本製品を腐食性ガス、液体、ほこりの多い物体から遠ざけてください。
- ・操作中に手、足、その他の体の部分を安全な位置に保してください。アンチ衝突は、すべてのリセット中に自動的に有効にされていません。
- ・このデスクを使用する前に、以下の取扱説明書をよくお読みください。
- ・機器の異常または非意図的な操作によって引き起こされた損傷と人身傷害に対していかなる保証または責任も負いません。
- ・初回包装または機器通電後、手動リセットが必要です。

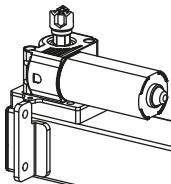


A x1

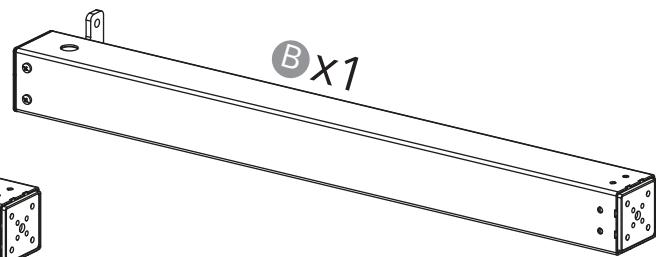

B x1

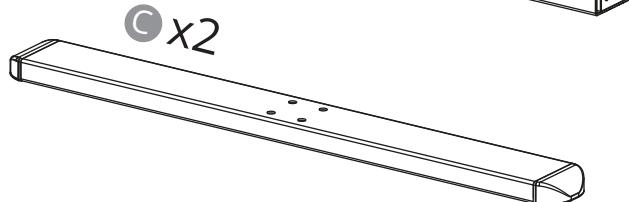

C x2

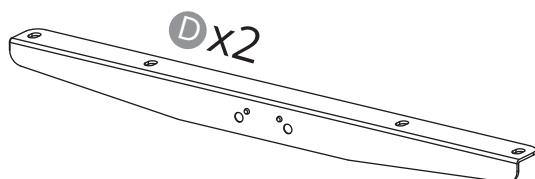

D x2




E x1



F x1

(40"/48")
100cm/120cm


(55"/63")
140cm/160cm

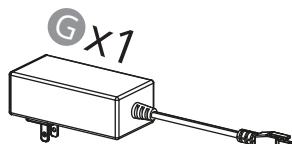


I₁ x1




I₂ x1

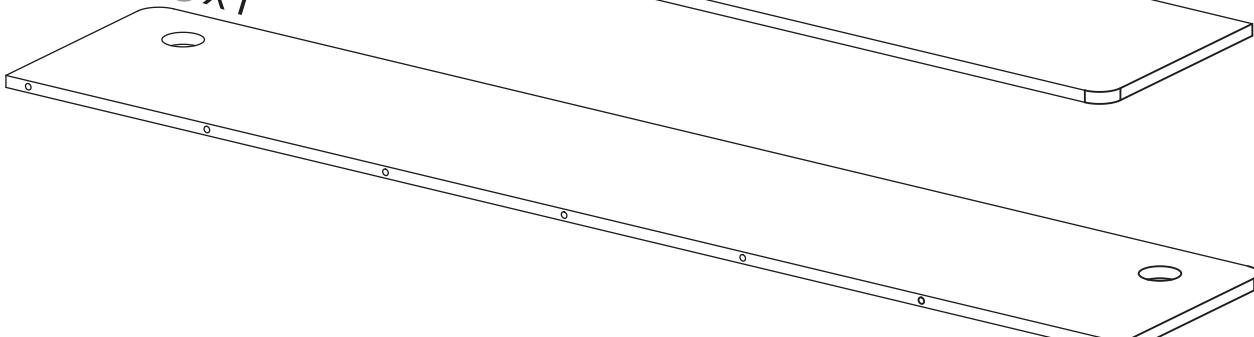


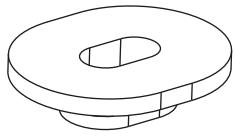


① x10 (40"/48")
x11 (55"/63")
100cm/120cm
140cm/160cm

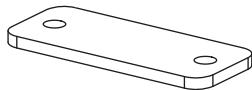


② x3 (40"/48")
x4 (55"/63")
100cm/120cm
140cm/160cm

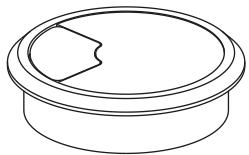


③ x2

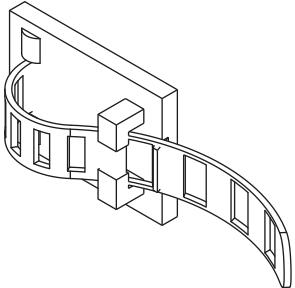


④ x2

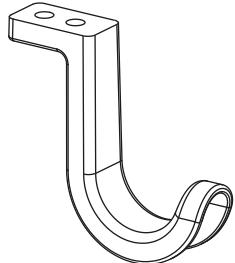

⑤ x2

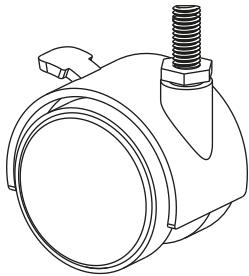

⑥ x4

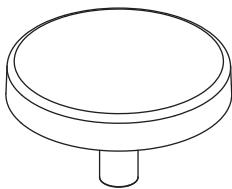

⑦ x4



⑧ x4



⑨ x8



⑩ x2




⑪ x16 (40"/48")
x19 (55"/63")
100cm/120cm
140cm/160cm




⑫ x4



⑬ x4

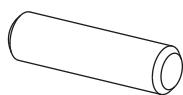

⑭ x4 (40"/100cm)
x5 (48"/120cm)
x6 (55"/140cm)
x7 (63"/160cm)

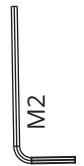


⑮ x1





⑯ x1




⑰ x1

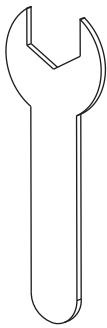


⑱ x1


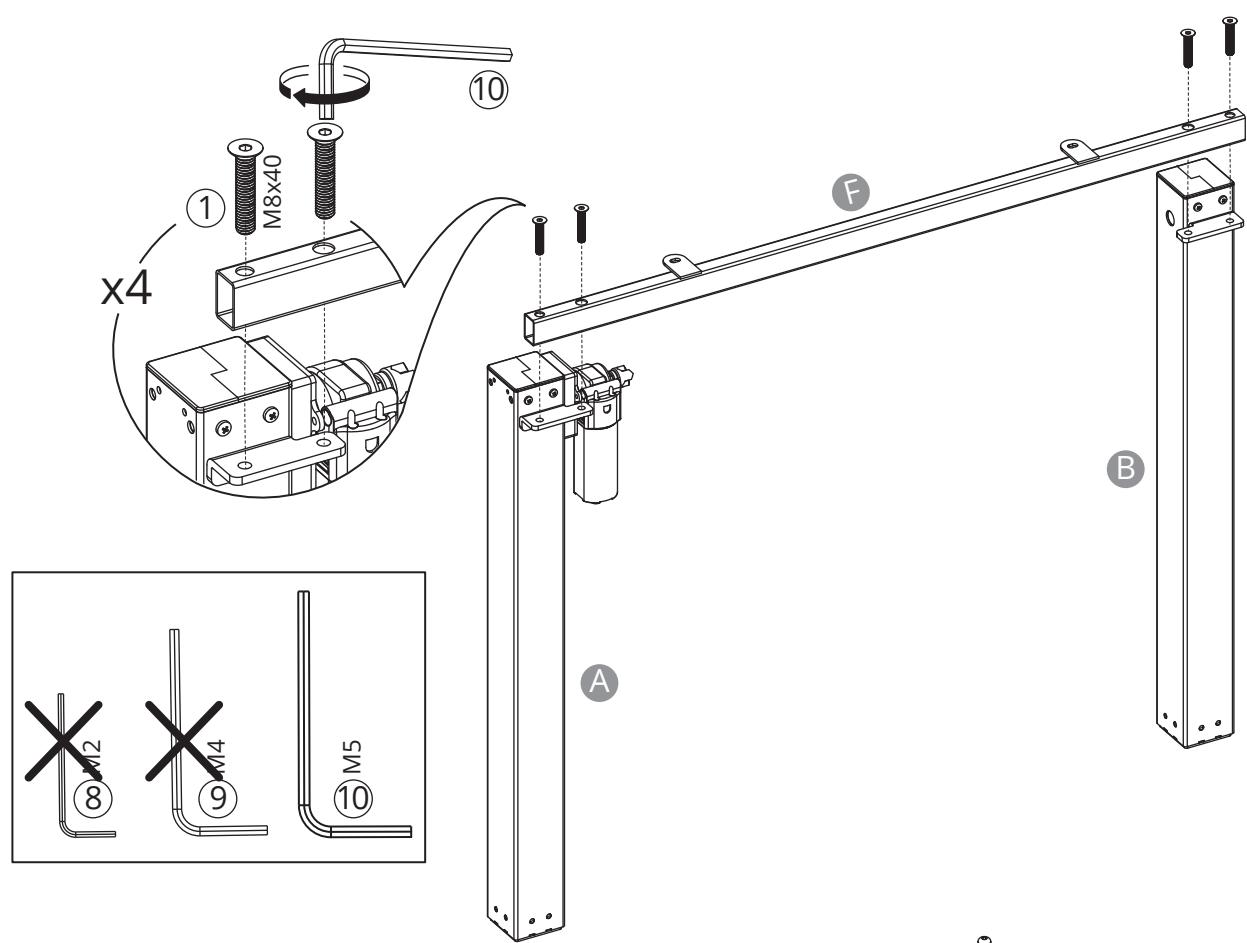
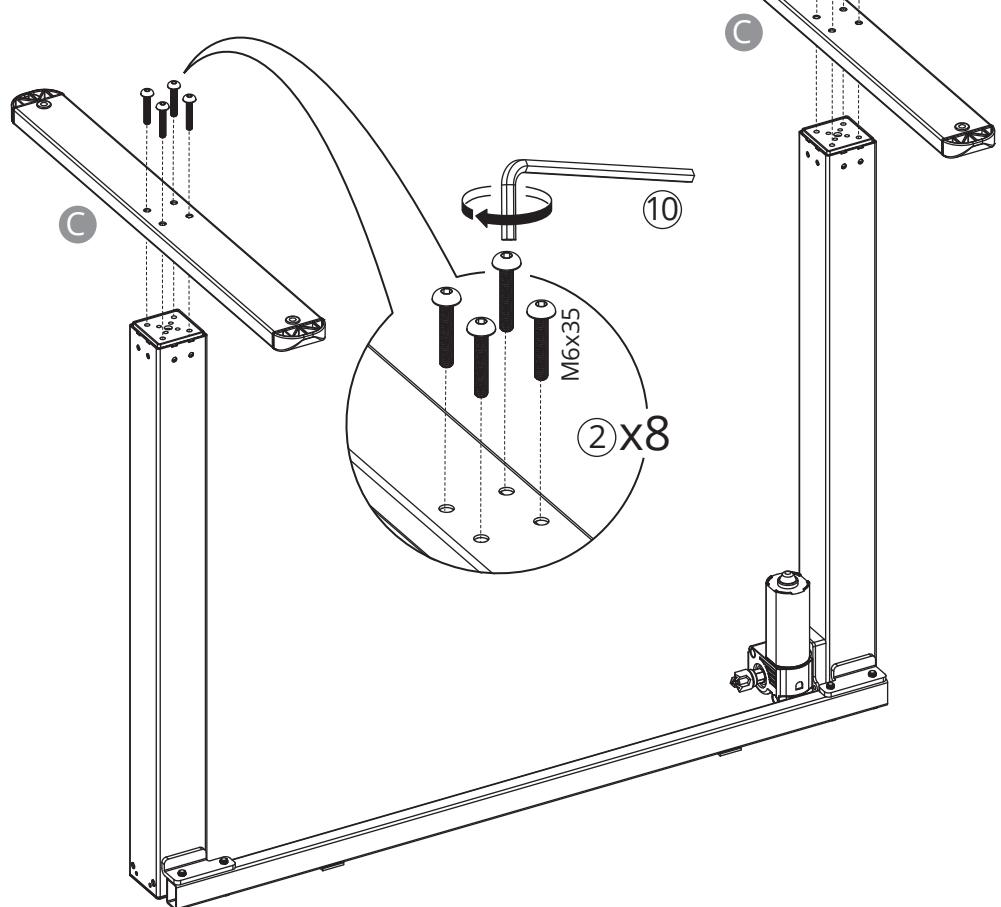
1**2**

3

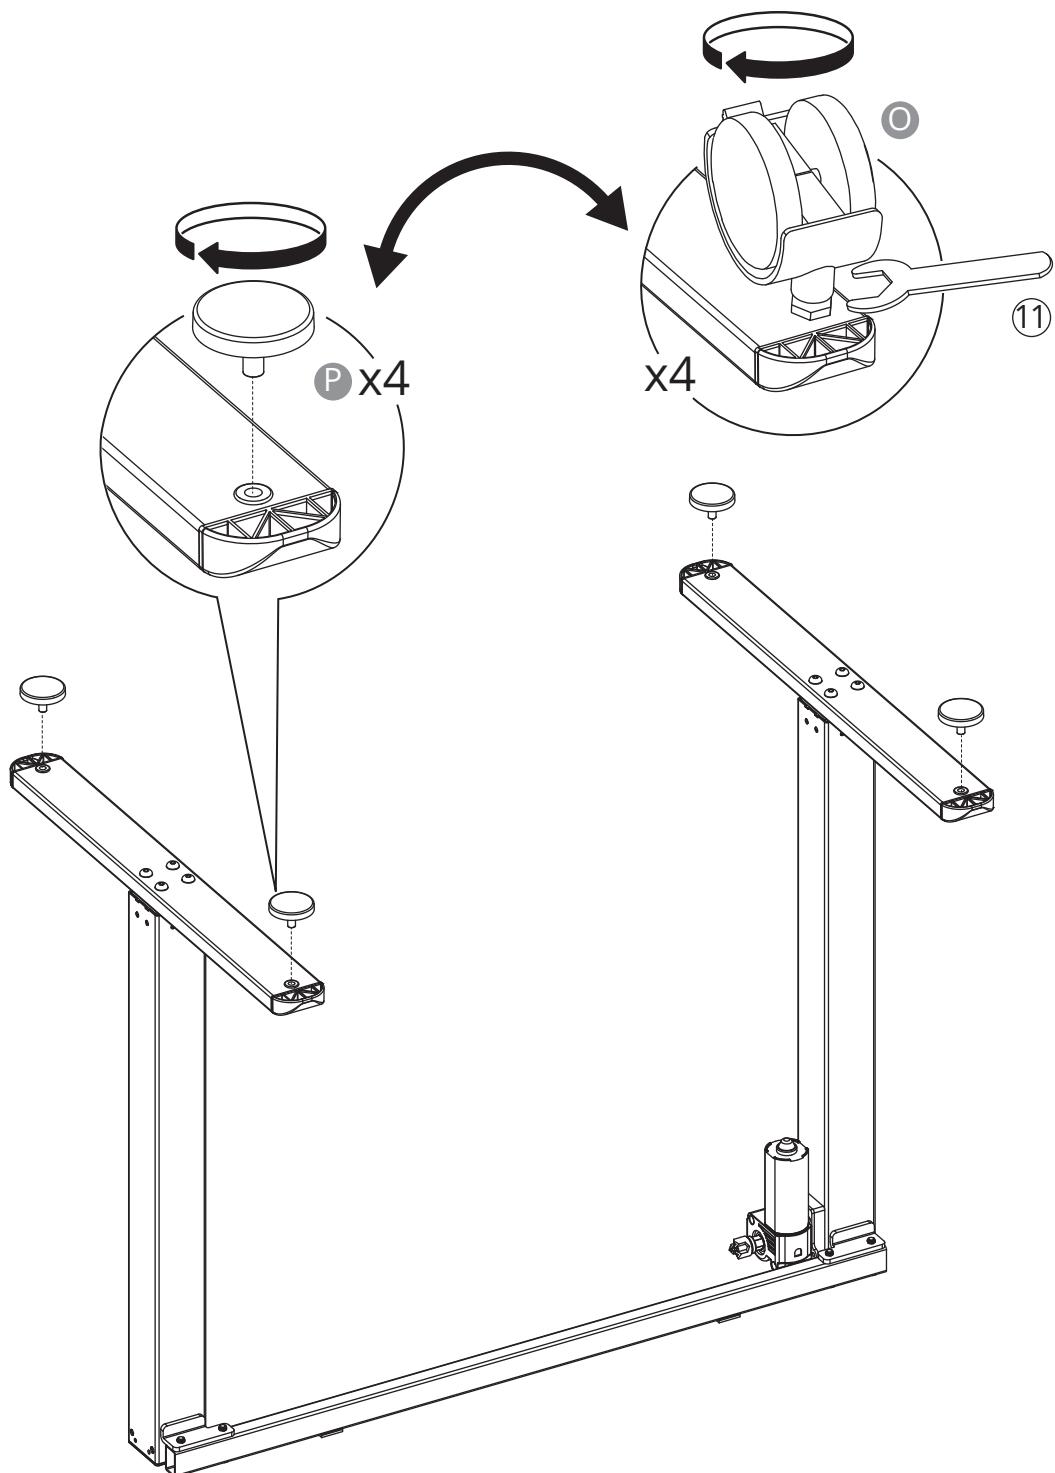


4

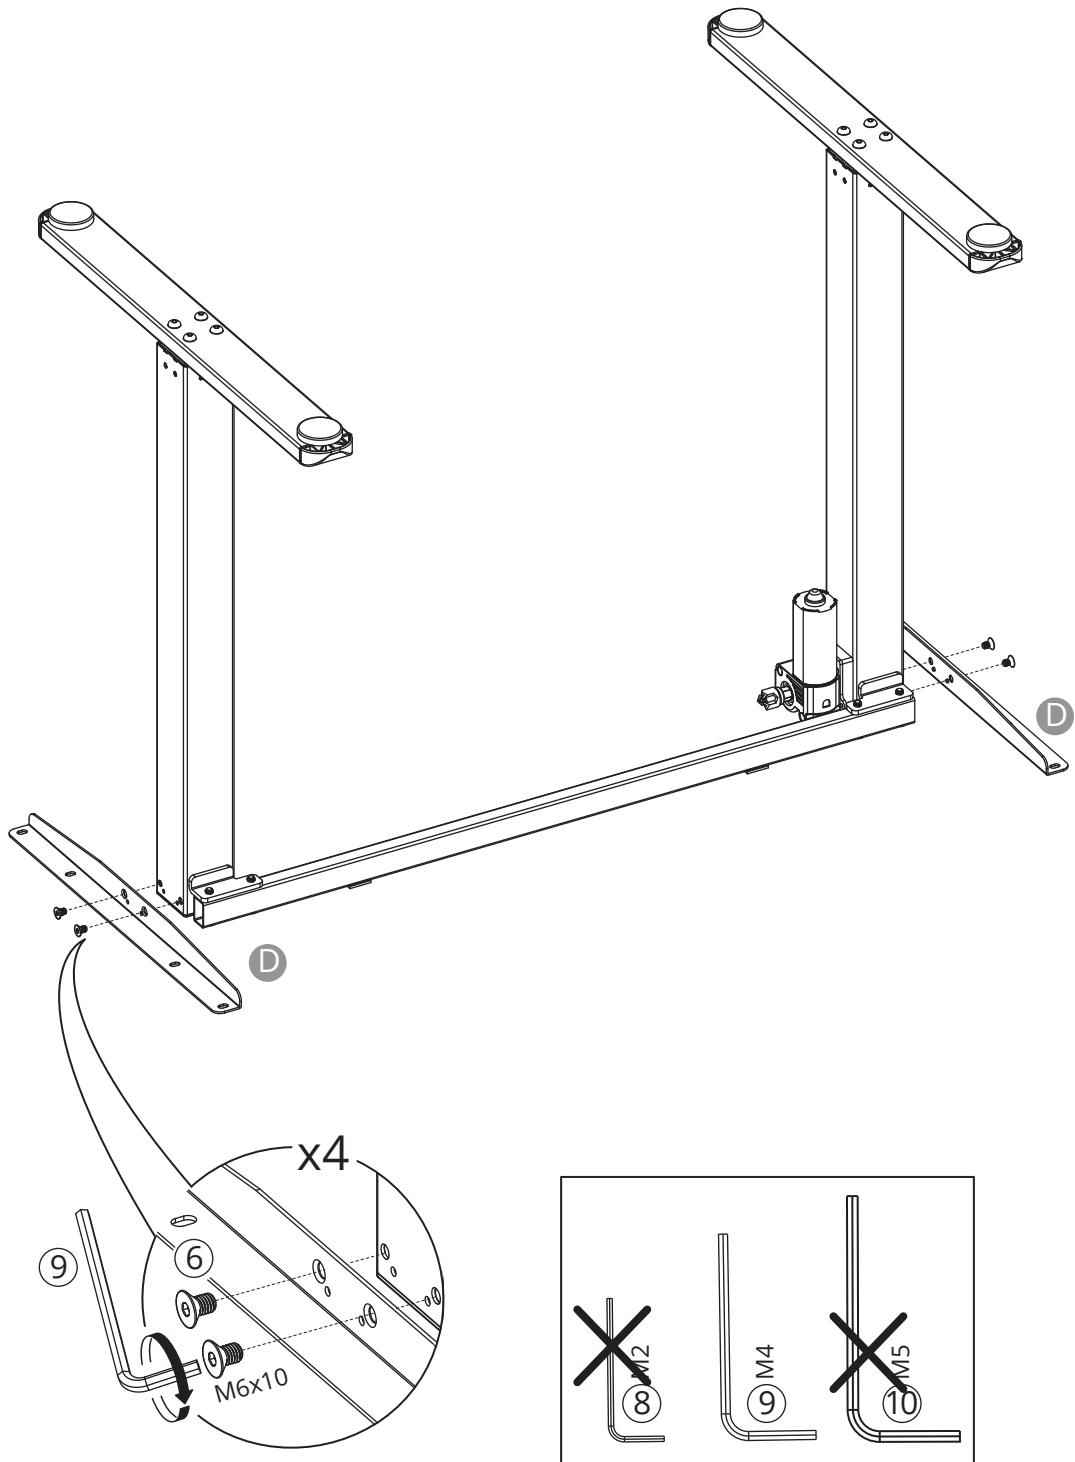

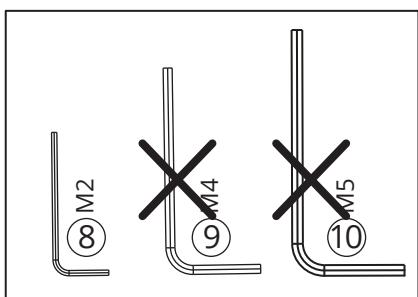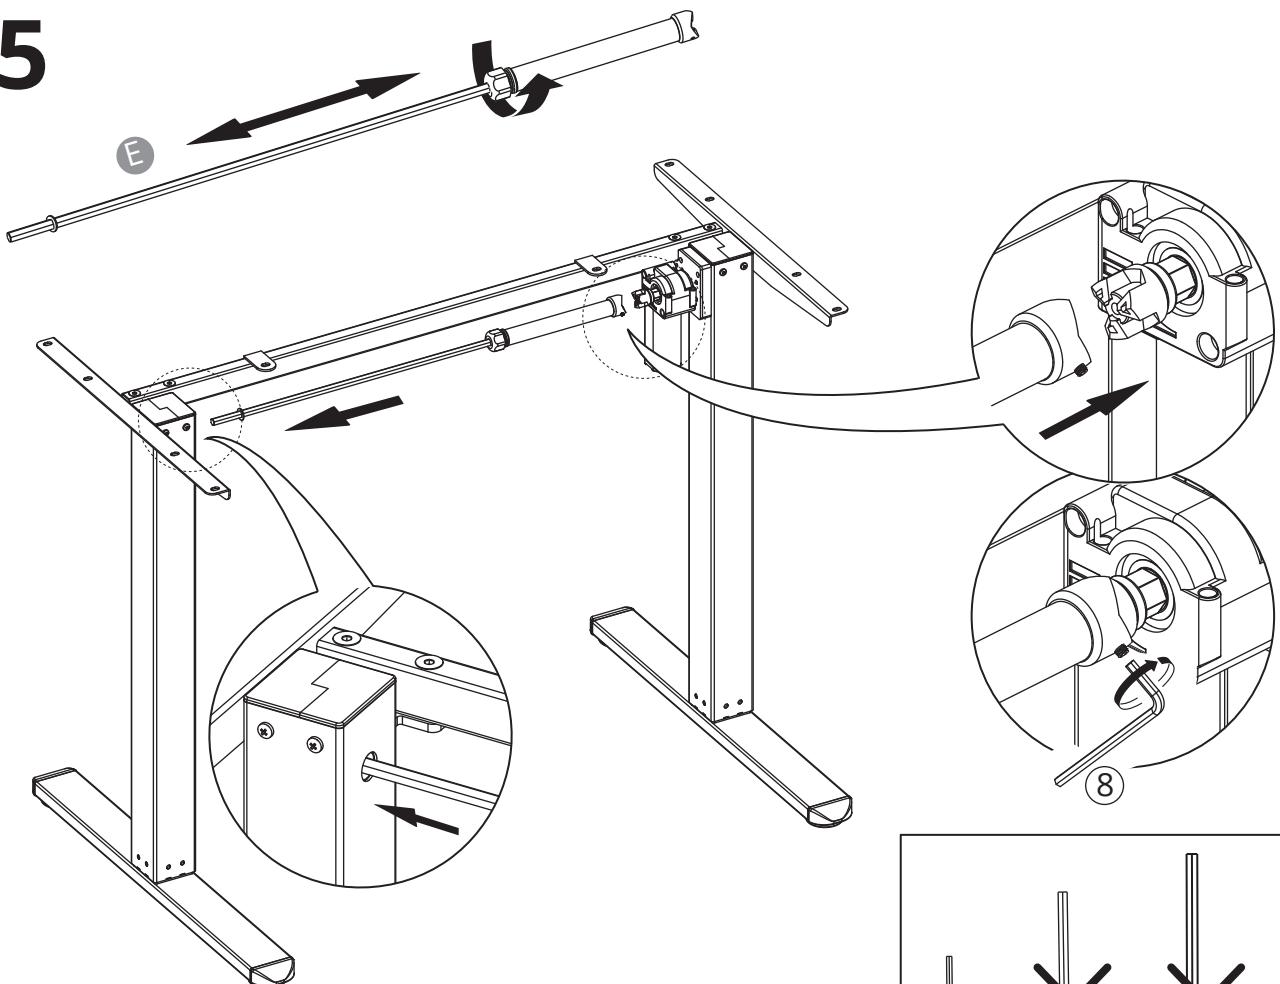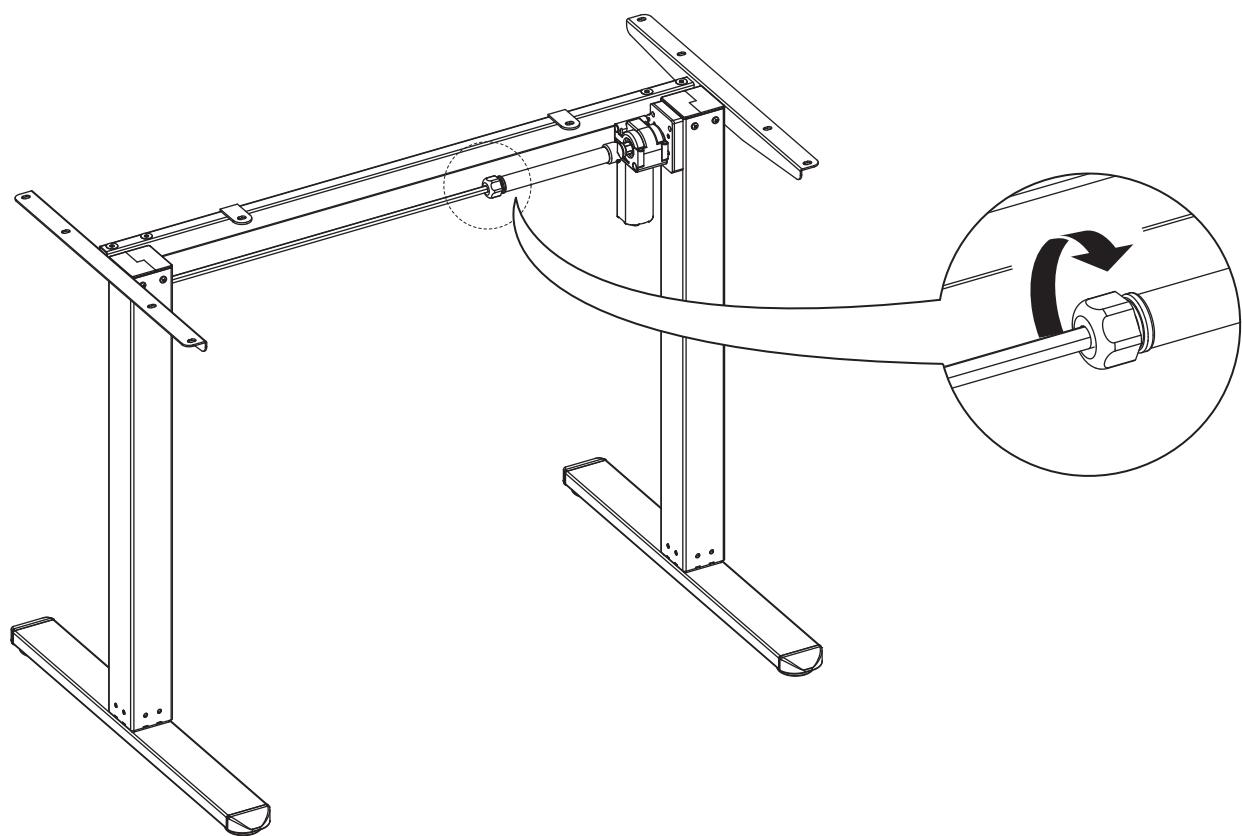
5**6**

7

40"/48"
(100cm/120cm)


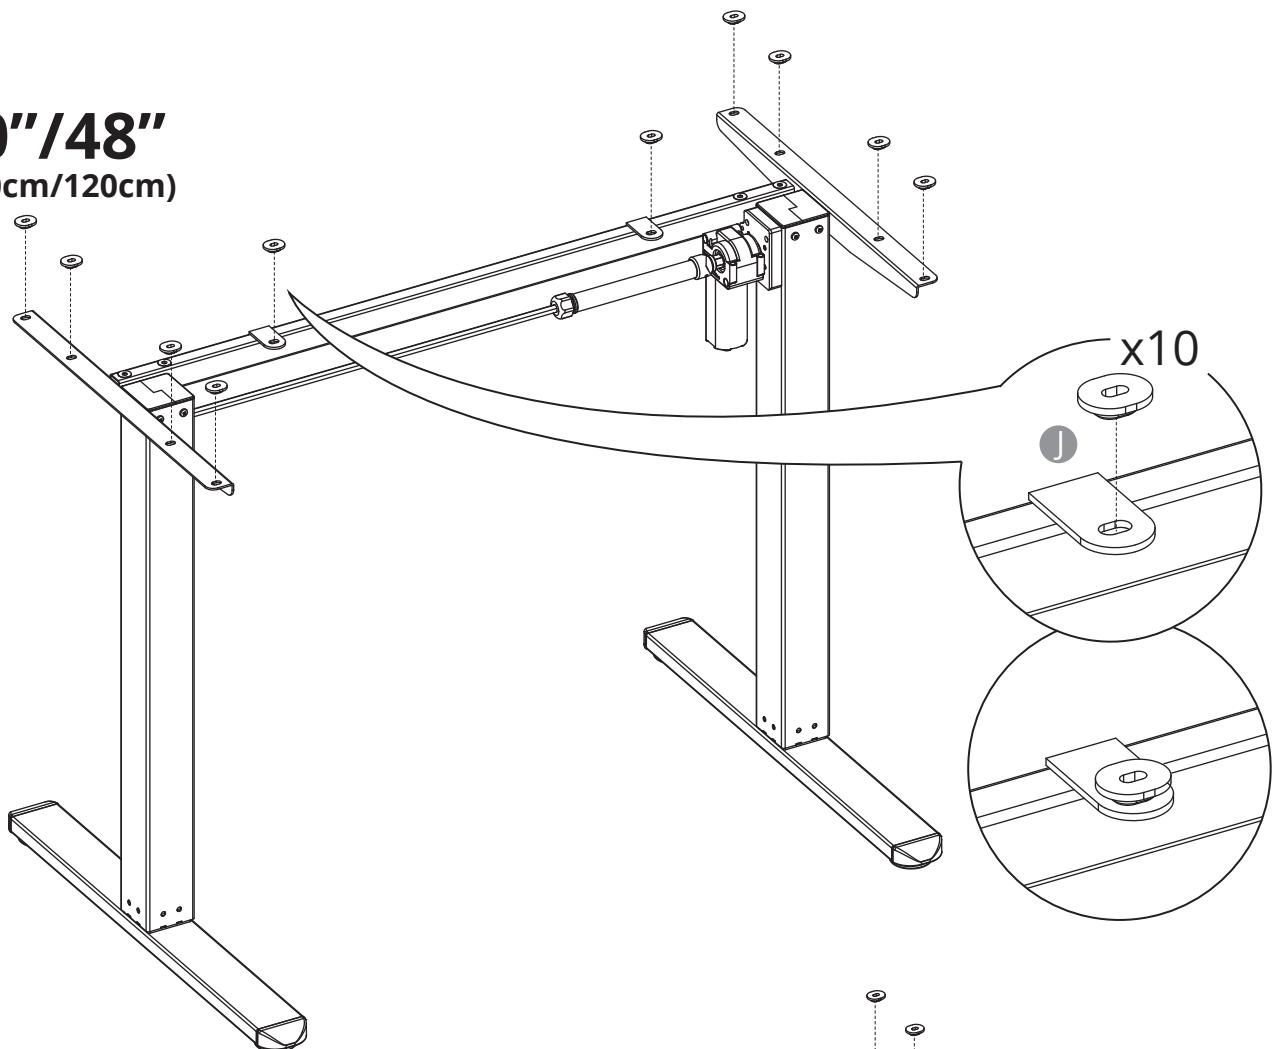


55"/63"
(140cm/160cm)

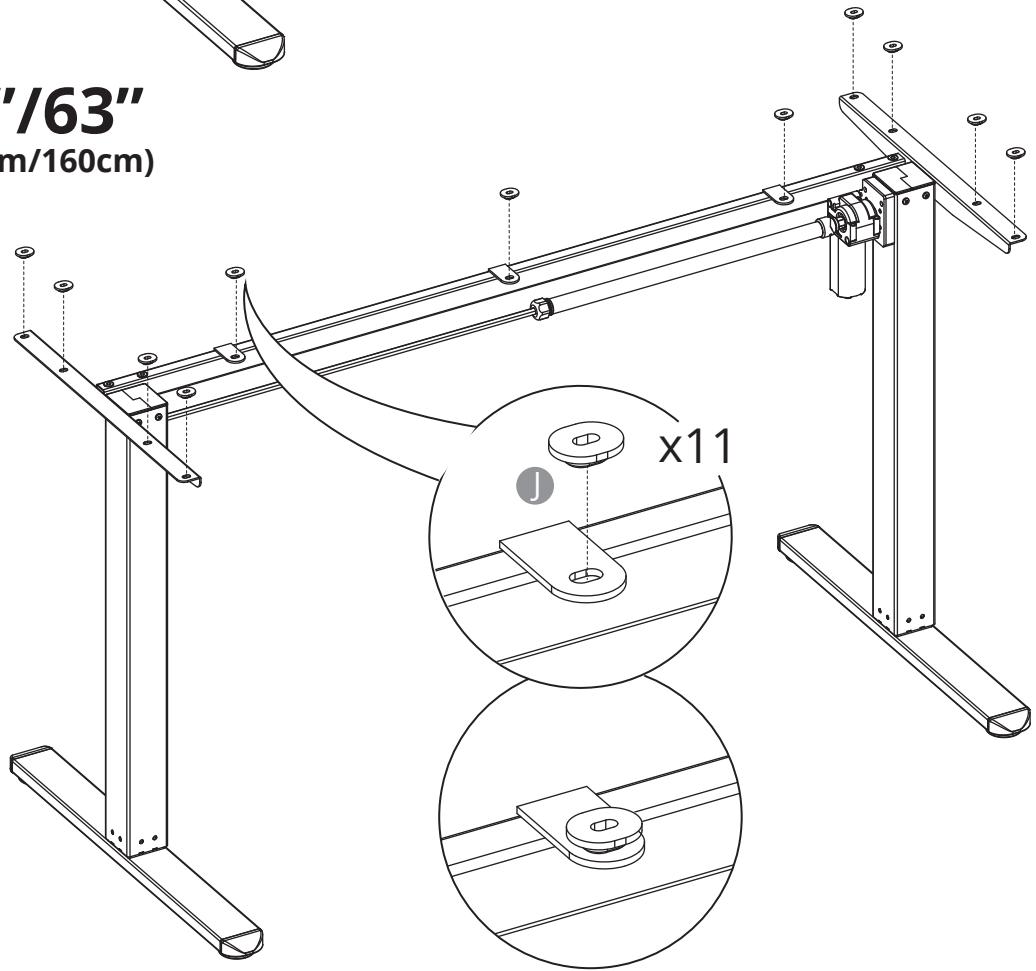


8




40"
(100cm)

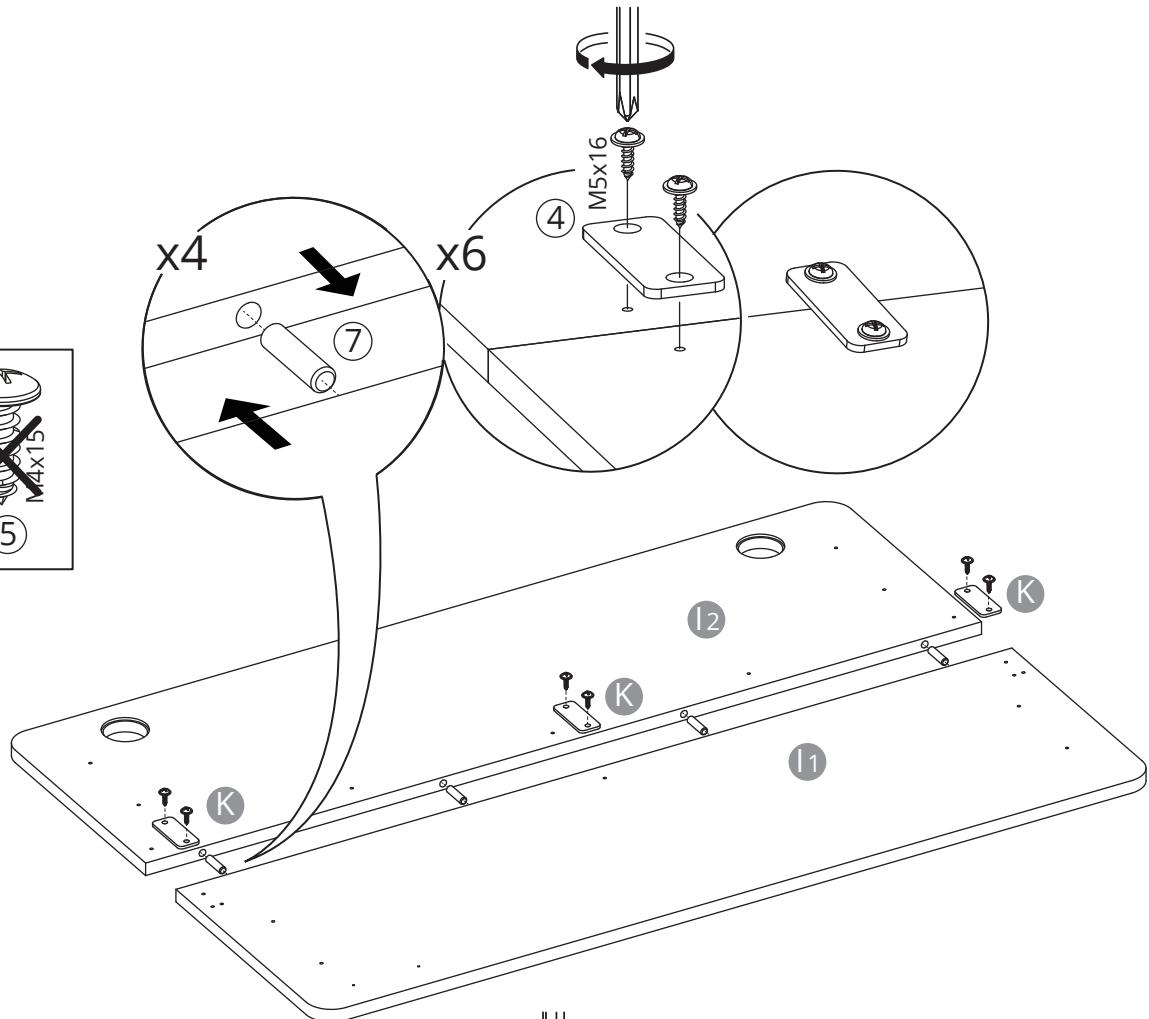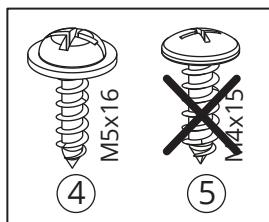



48"
(120cm)

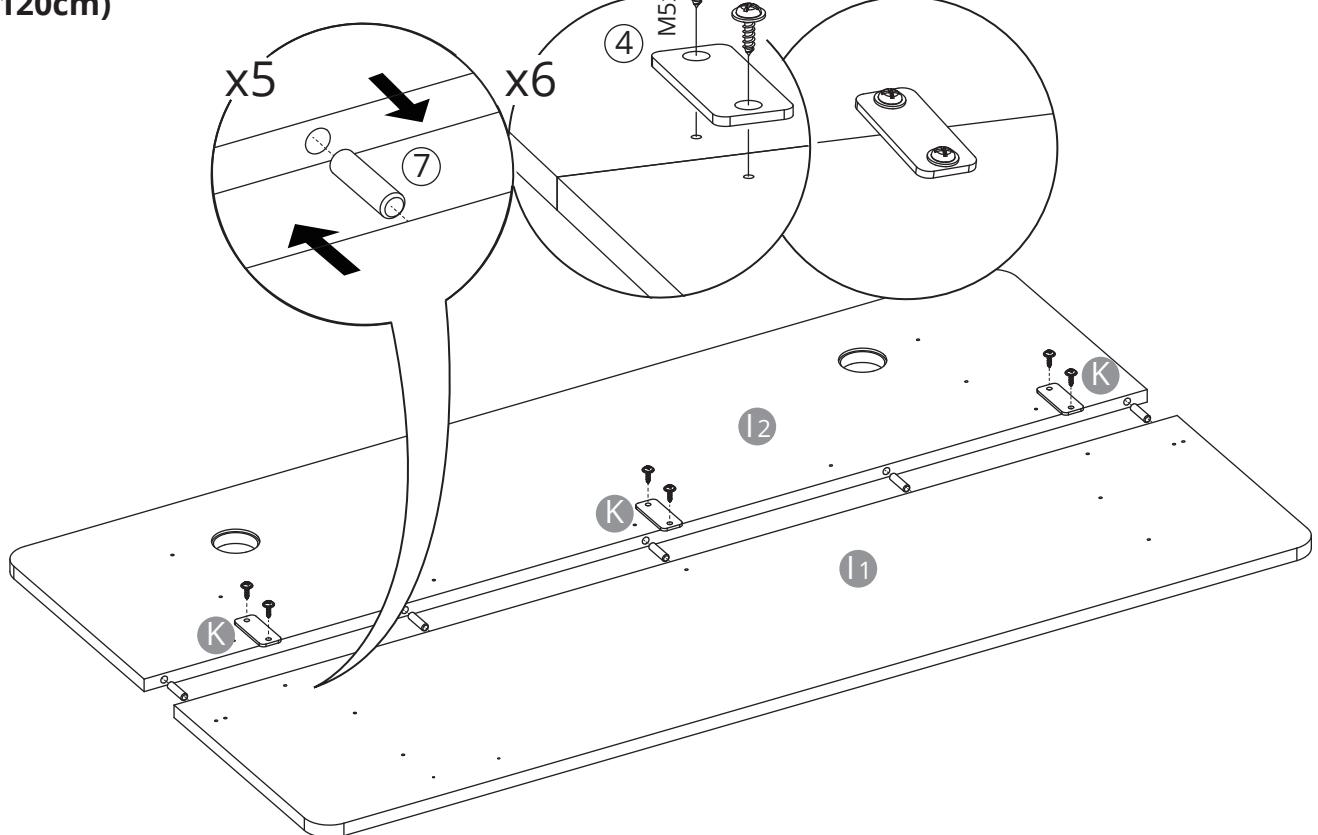

55"
(140cm)

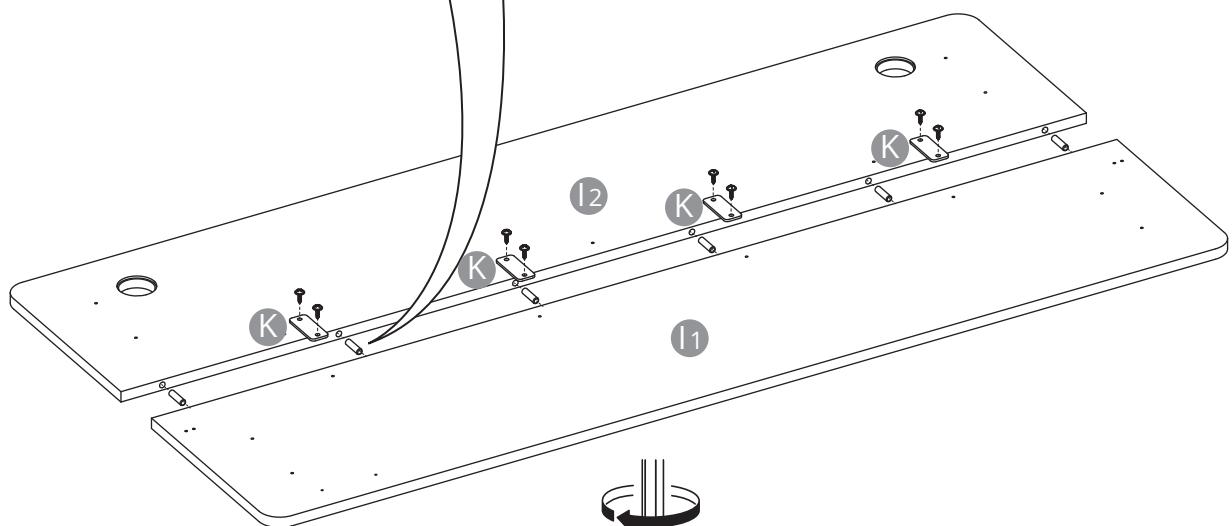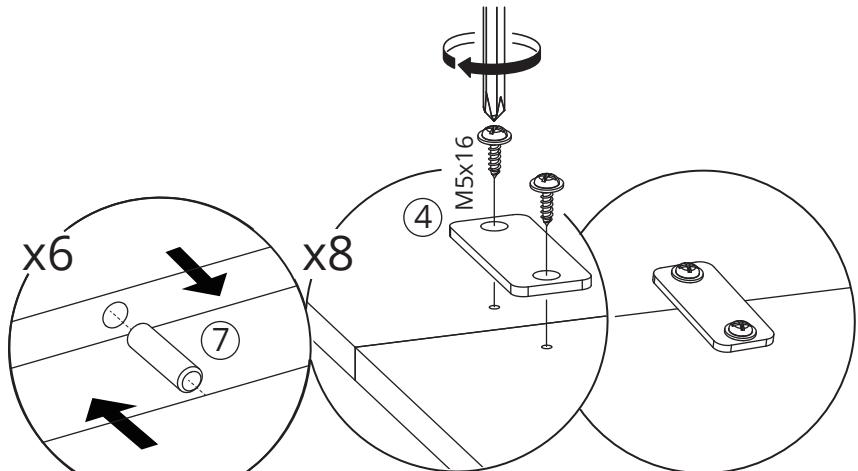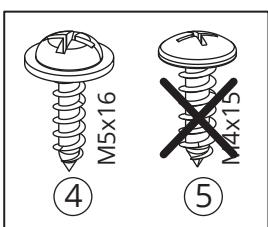


63"
(160cm)

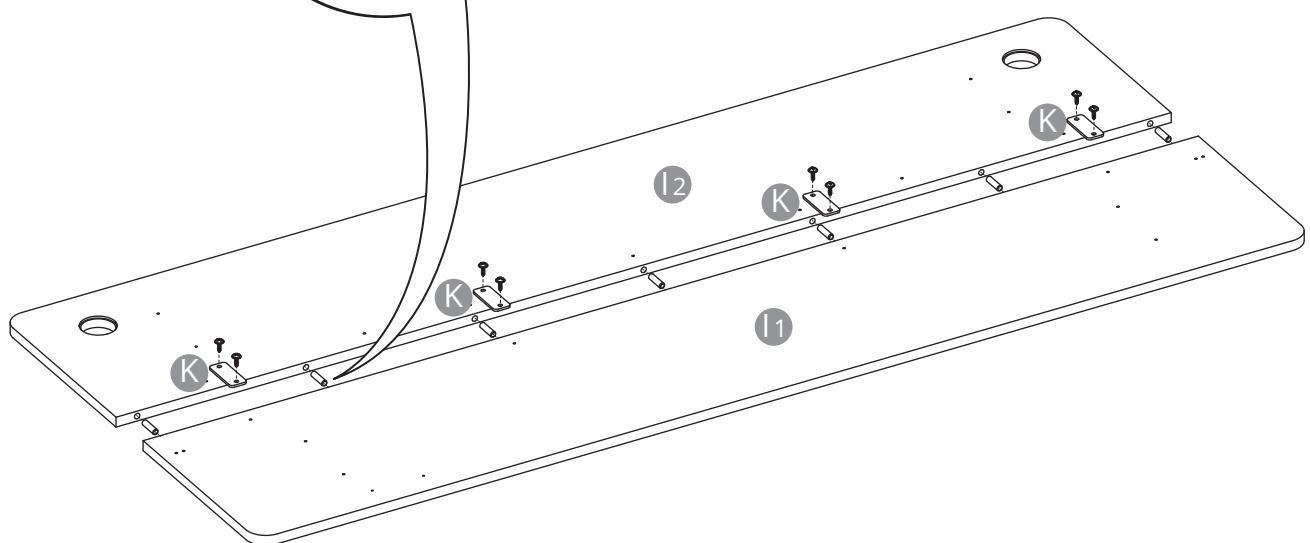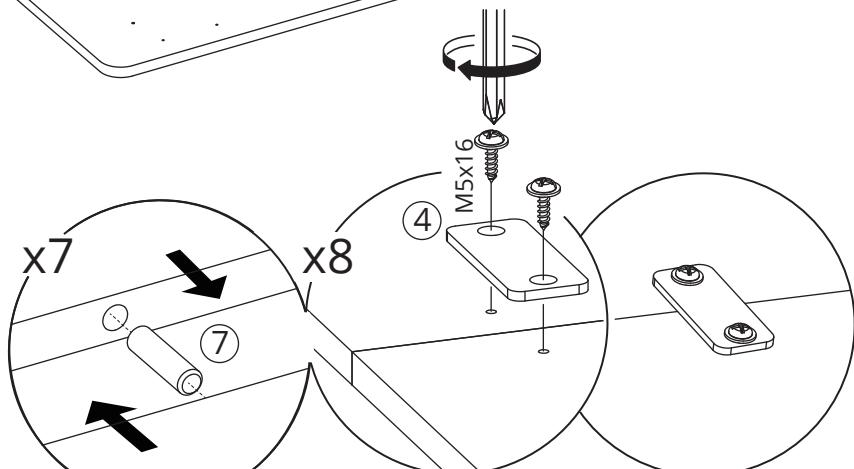


9



40"/48"
(100cm/120cm)

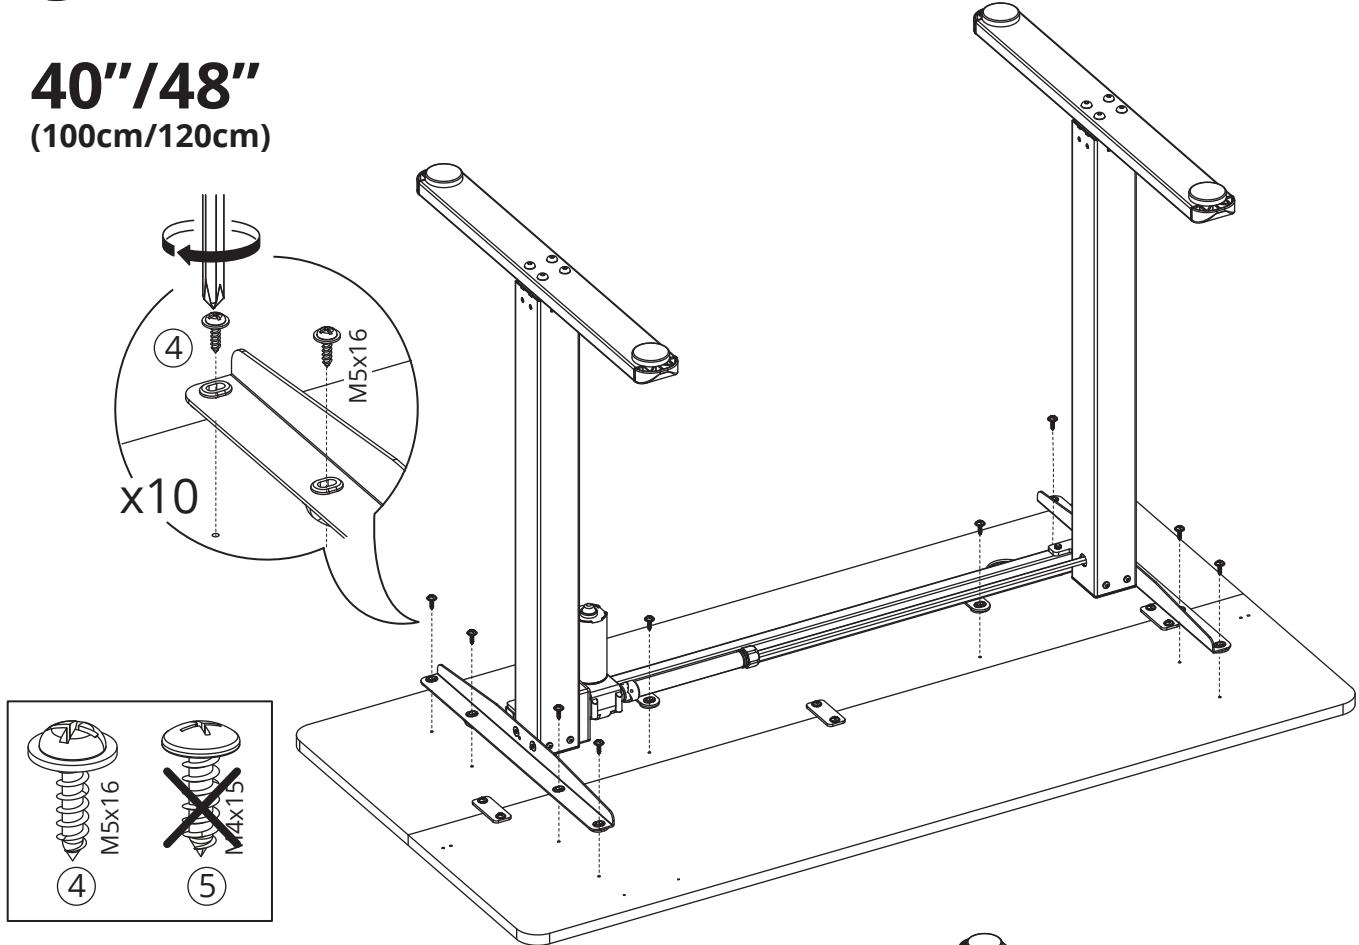


55"/63"
(140cm/160cm)

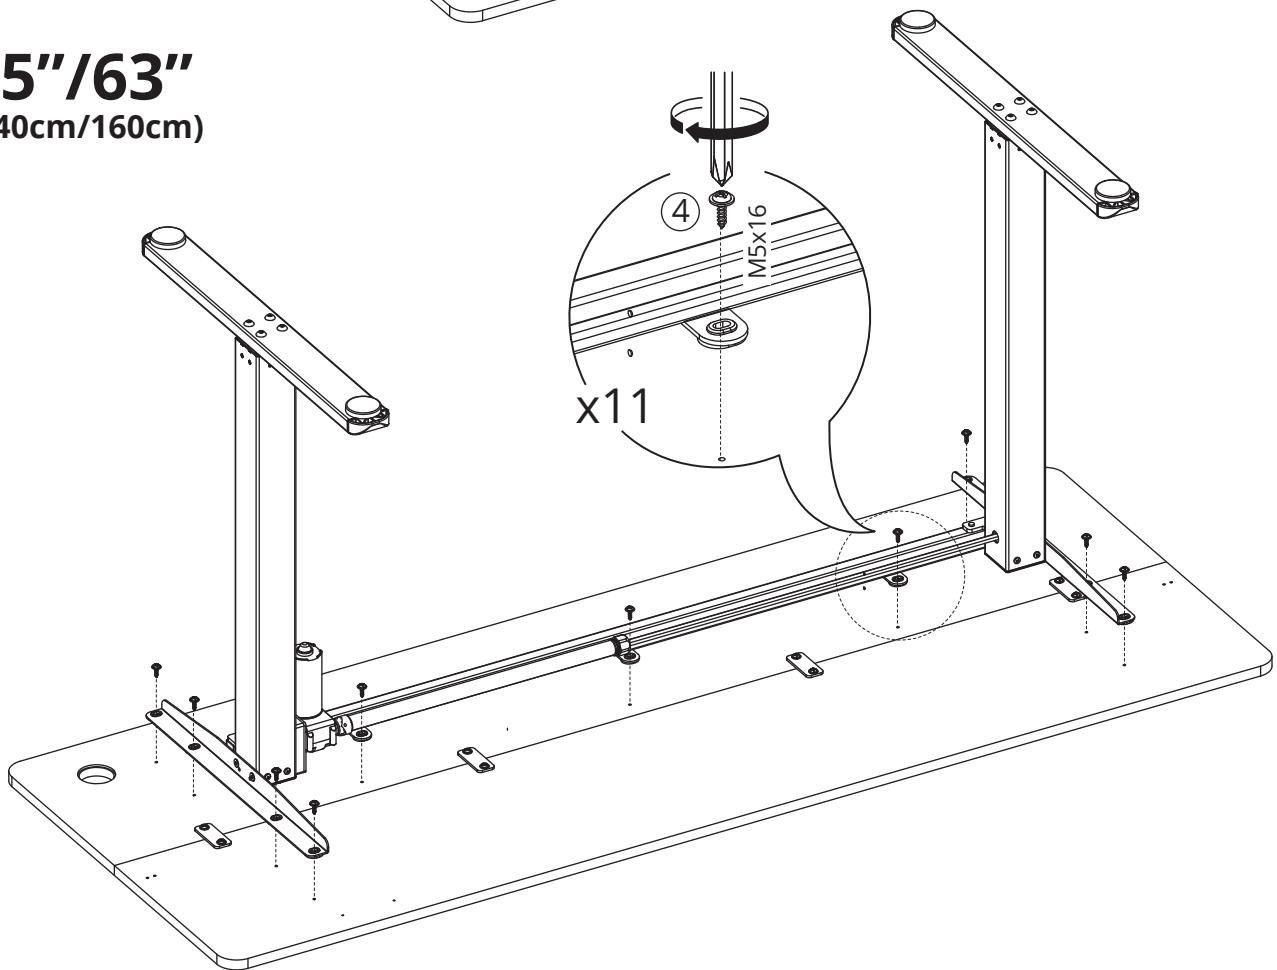


10

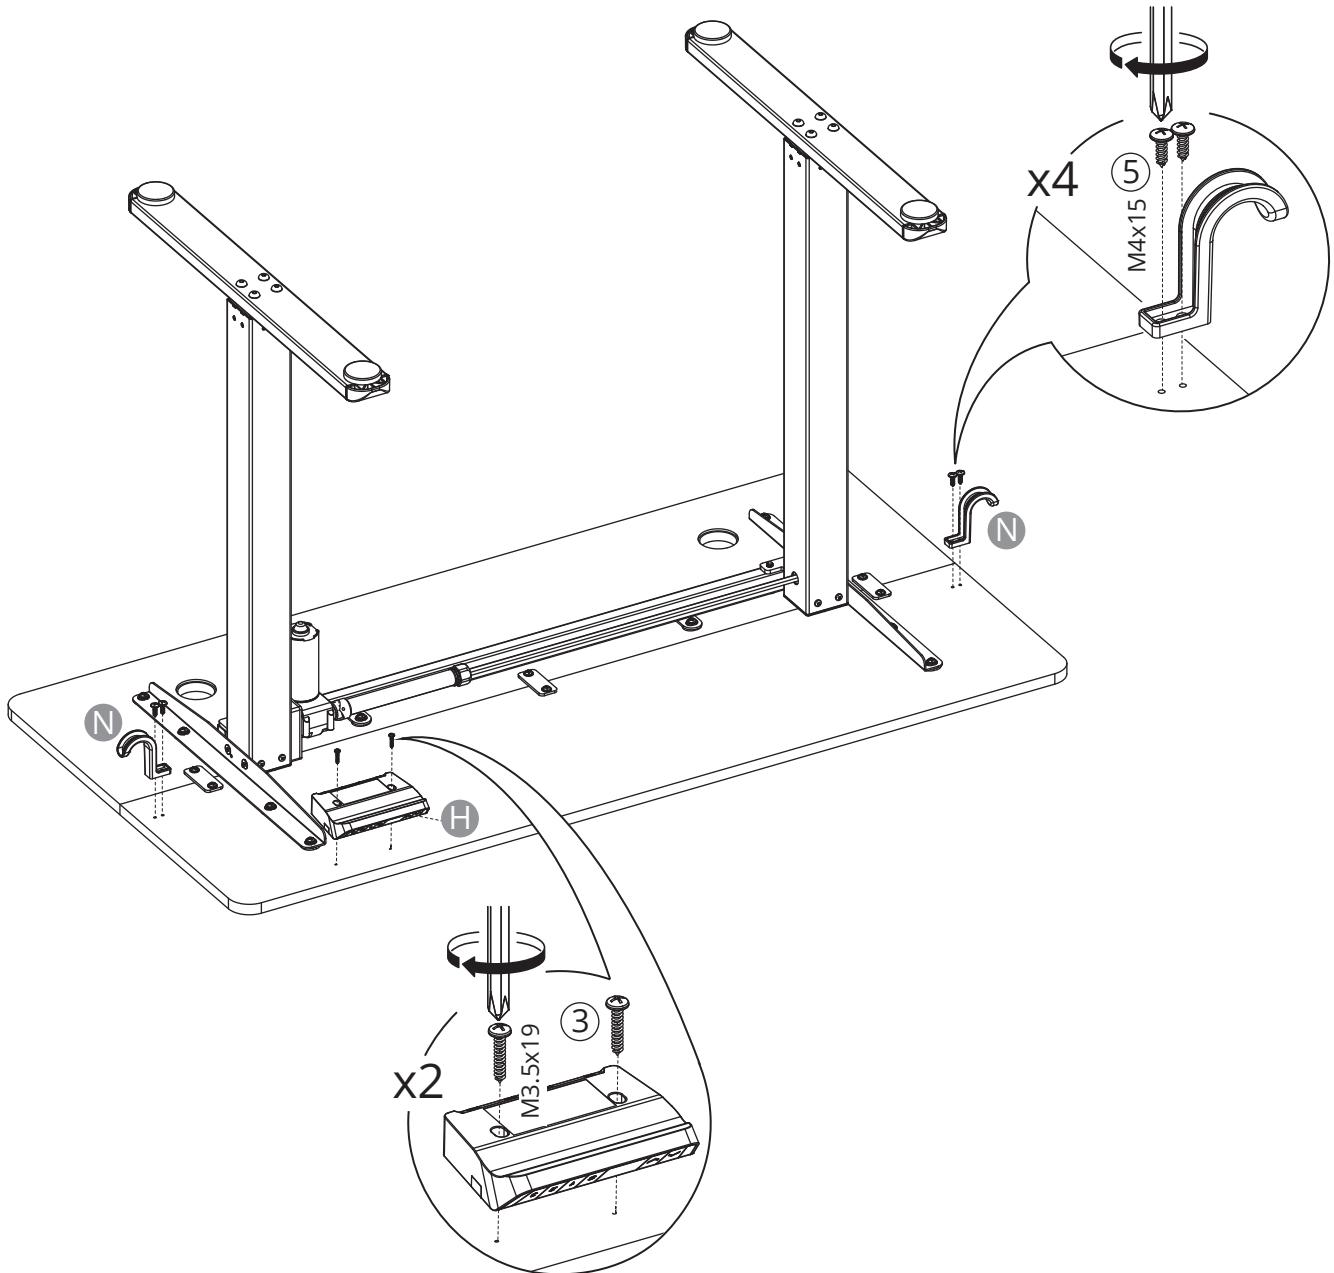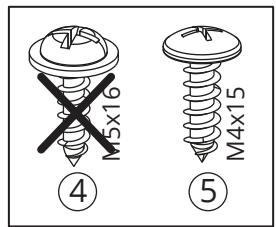


11

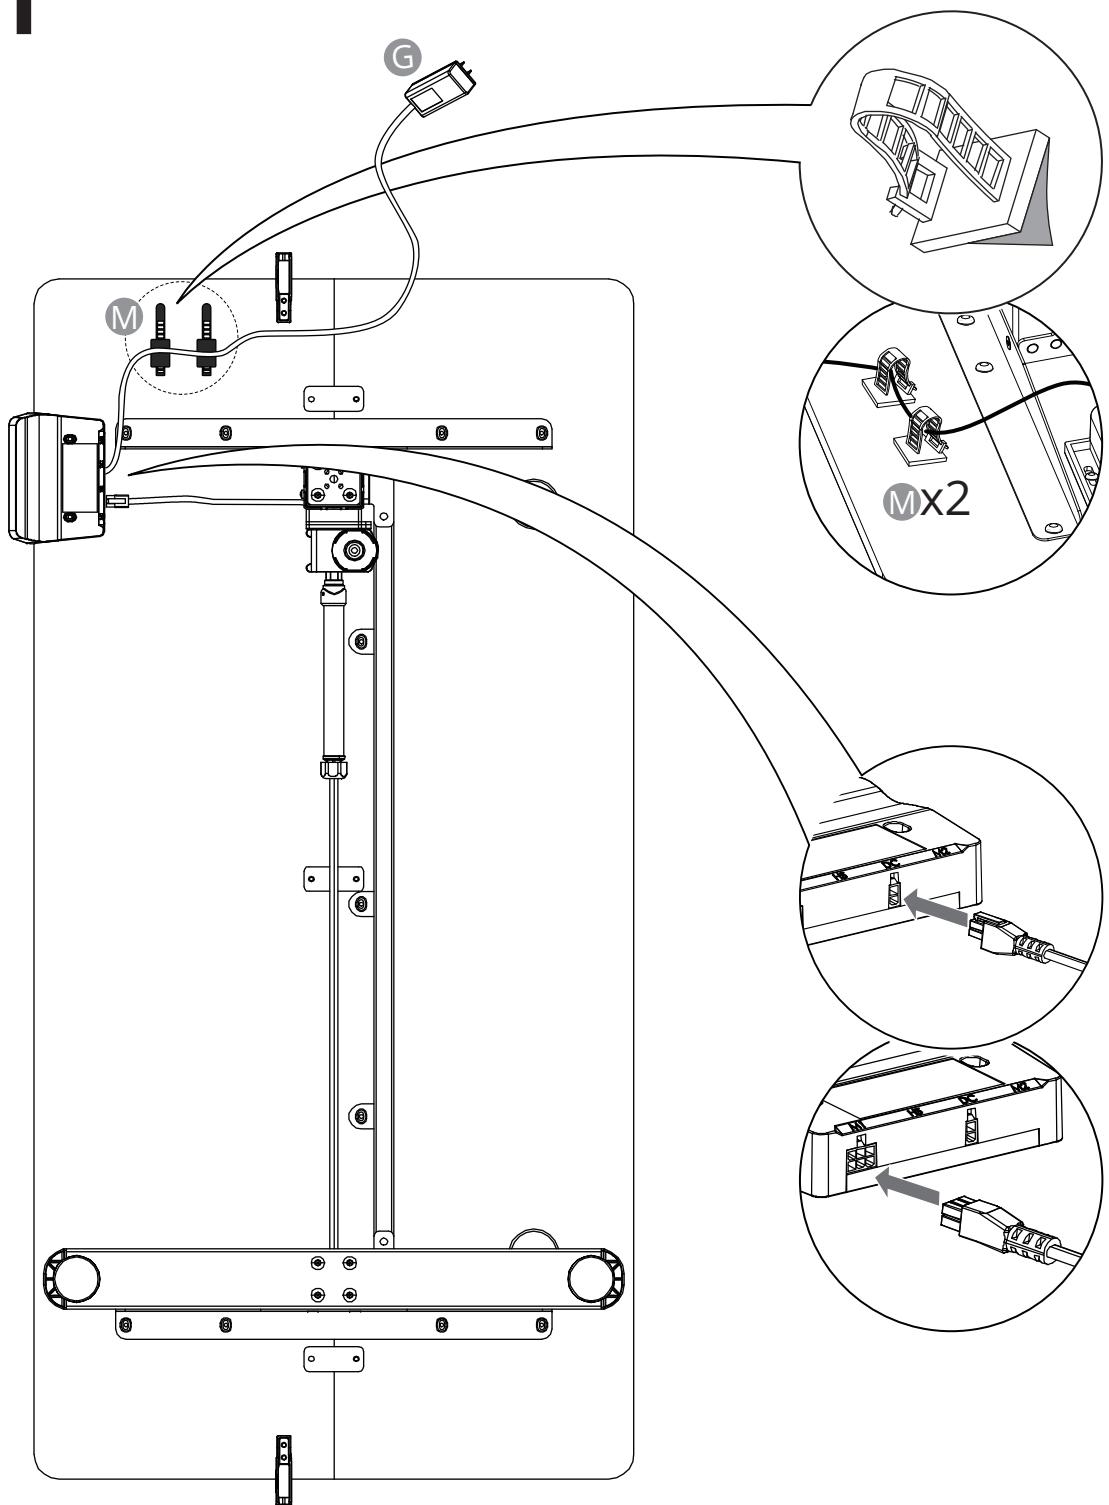


12

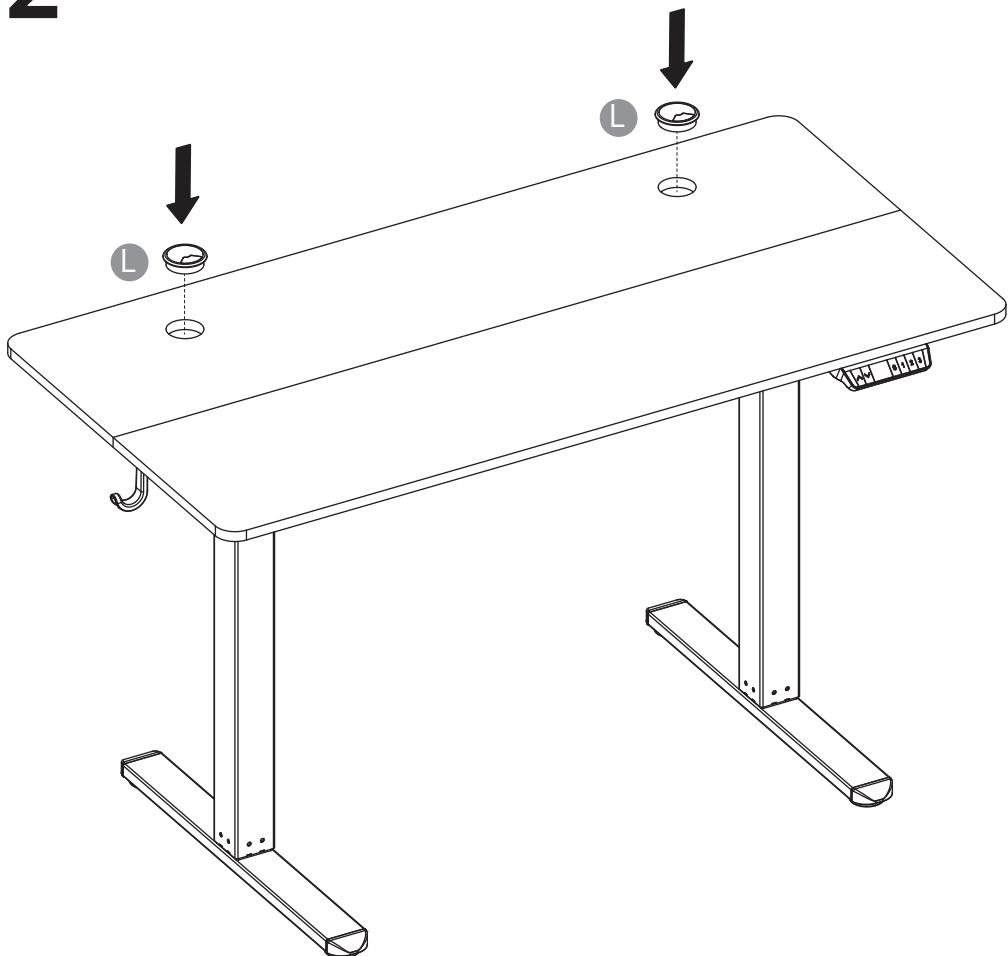

13

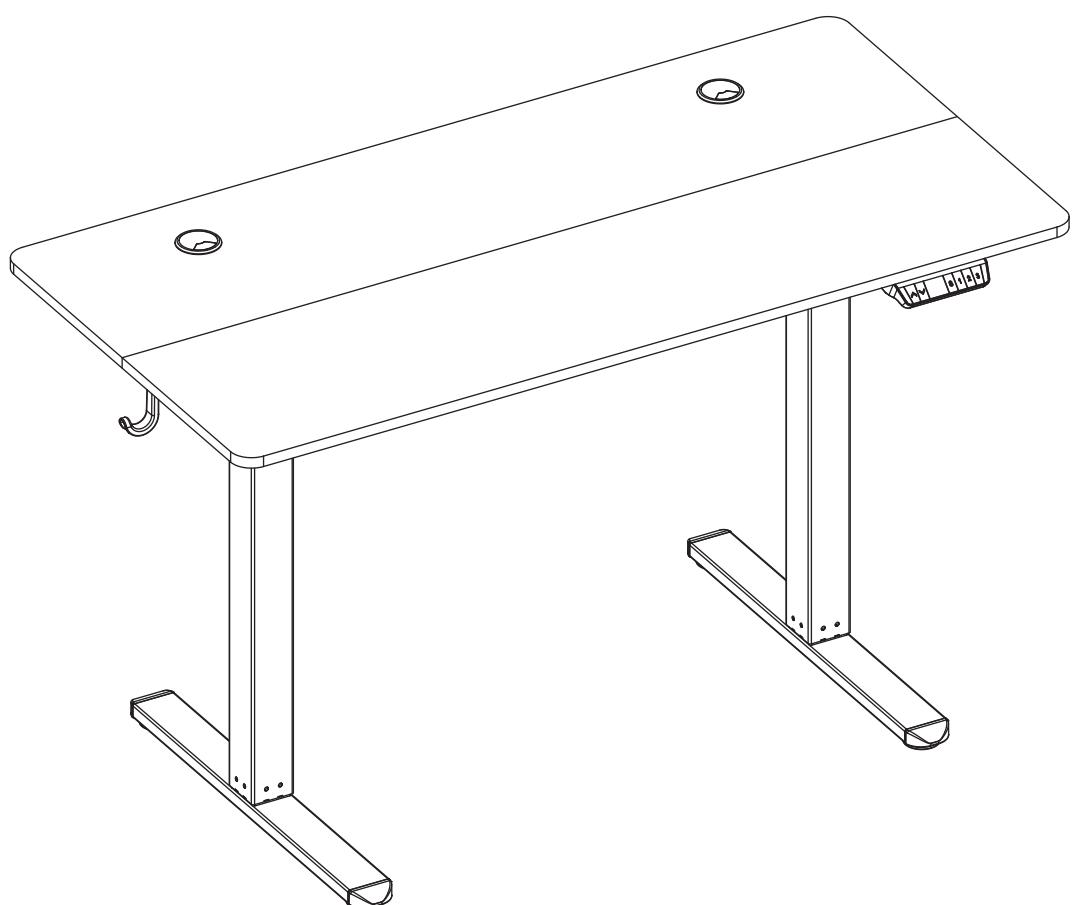

Controller Instruction

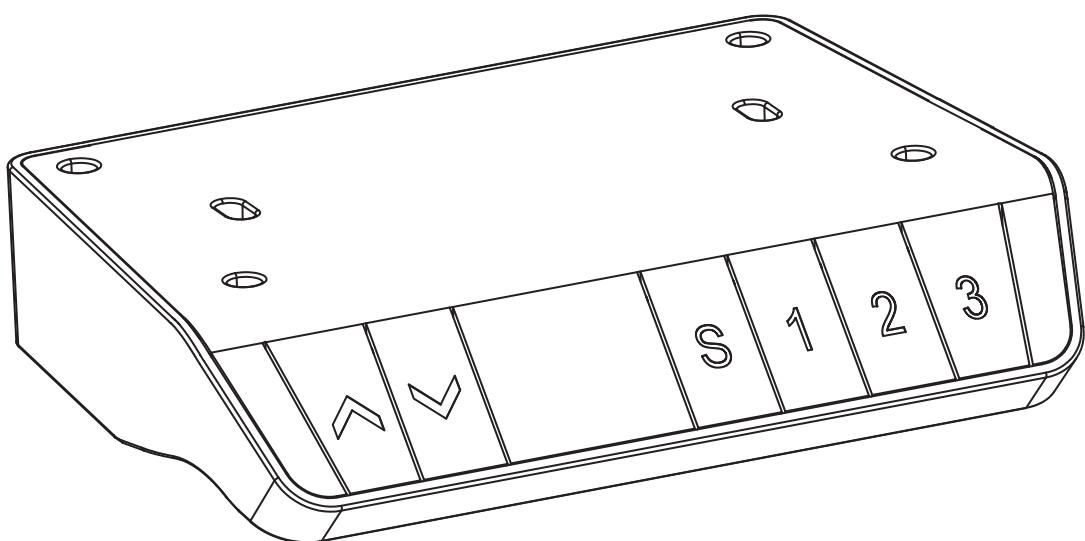

English 16—17

Deutsch 18—19


Français 20—21

Español 22—23

Italiano 24—25

日本語 26—27

English

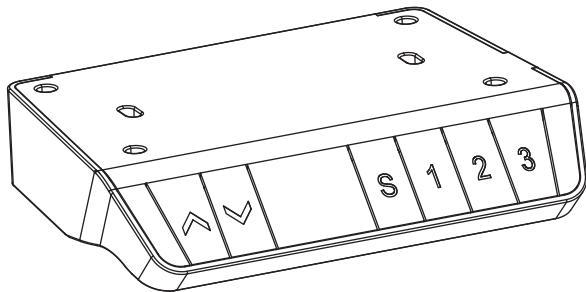


	Short press the button for height adjustment, the unit will lift in 0.39 inches (1cm). Long press the button to lift the desktop to highest position of 46.06 inches (117cm).
	Short press the button for height adjustment, the unit will lower in 0.39 inches (1cm). Long press the button, the unit will continuously lower unless it descend to the lowest position of 27.95 inches (71cm) .
	Short press the {S} button, the display flashes, Press any of 1,2,3 memory key to save the height.
	Press the 1 button, and the desk will move to the previously set as memory position 1.
	Press the 2 button, and the desk will move to the previously set as memory position 2.
	Press the 3 button, and the desk will move to the previously set as memory position 3.

Engineering Mode

Change Displayed Unit (Un)	Long press the S button until "S--" flashes on the display. Press the S again until "Un" shows and flashes on the display. Then press S . Press or to select " IN "(metric) or " SI " (imperial). Press the S to save your preference.
Collision Force Detection(CF)	Long press the S button until "S--" flashes on the display. Press the S again and the display shows "Un". Press or to switch to "CF". Then press S . Press or to select between "OFF", Low (L), Normal (n) or Heavy (H) collision force detection. Press S to save your preference.
Reset	Long press for 5 seconds, and the screen will show "RES", Keep pressing until the desk reaches its lowest height with a rebound, release the buttons to complete the reset.

Protection mode (auto lock screen mode)		
Hot	Over-heating protection	It alarms when desk motor(s) has been operated continuously for more than 2 minutes. Re-power on the desk and wait for at least 18 minutes before operating the desk again.
E10	Sensorless alarm	It alarms when motor sensor can't be detected. Power off the desk first. Check the connections of motor and control box, and then re-power on the desk.
E20	Overload protection	Overload alarm. If alarms when desk going up, remove all items on the desktop and operate again. If alarms when desk going down, power off the desk first, remove all items on the desktop and re-power on the desk.
E02	Rebound protection	It alarms when desk has been vibrated, collided or inclined in movement. Check for cause of the issue and perform a reset.
E32	Overvoltage alarm	It alarms when voltage is higher than required value. Power off the desk first. Check whether the connection between power and control box is secure and tight. Power on the desk again.
E31	Undervoltage alarm	It alarms when voltage is lower than required value. Power off the desk first. Check whether the connection between power and control box is secure and tight. Power on the desk again.
E60	Step out alarm	It alarms when height difference between left leg and right leg exceeds the set value. Power off the desk first. Check whether the left leg and the right leg are at the same height. If not, perform step 4 to re-align the desk leg heights and power on the desk.
Breaking protection		The desk will stop and enter protection state when motor lines or manual control lines are removed or disconnected accidentally; the lifting system will become normal after reconnected and alarm cleared.

Deutsch

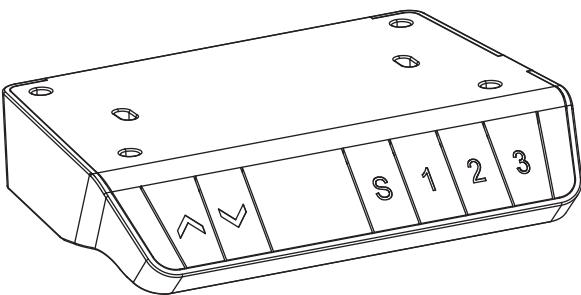


	Drücken Sie kurz die Taste zur Höhenverstellung, das Gerät hebt sich um 1 cm (0,39 Zoll). Halten Sie die Taste lange gedrückt, um den Schreibtisch in die höchste Position von 117 cm (46,06 Zoll) anzuheben.
	Drücken Sie kurz die Taste für die Höhenverstellung, das Gerät senkt sich um 1 cm (0,39 Zoll). Wenn Sie die Taste gedrückt halten, senkt sich das Gerät kontinuierlich, bis es in die niedrigste Position von 71 cm (27,95 Zoll) abgesenkt ist.
	Drücken Sie kurz die Taste {S}, die Anzeige blinkt. Drücken Sie eine der Menütasten 1,2,3, um die Höhe zu speichern.
	Drücken Sie die Taste 1 , und der Tisch fährt in die zuvor als Speicherposition 1 eingestellte Position.
	Drücken Sie die Taste 2 , und der Tisch fährt in die zuvor als Speicherposition 2 eingestellte Position.
	Drücken Sie die Taste 3 , und der Tisch fährt in die zuvor als Speicherposition 3 eingestellte Position.

Technische Daten

Angezeigte Einheit ändern (Un)	Drücken Sie die Taste S so lange, bis „S--“ auf dem Bildschirm blinkt. Drücken Sie die Taste S erneut, bis „Un“ angezeigt wird und auf dem Bildschirm blinkt. Drücken Sie dann S . Drücken Sie oder , um „ IN “ (metrisch) oder „ SI “ (imperial) zu wählen. Drücken Sie S , um Ihre Einstellung zu speichern.
Kollisionskraft-Erkennung (CF)	Halten Sie die Taste S gedrückt, bis „S--“ auf dem Bildschirm blinkt. Drücken Sie die S -Taste erneut und auf dem Bildschirm erscheint „Un“. Drücken Sie oder , um zu „CF“ zu wechseln. Drücken Sie dann S . Drücken Sie oder , um zwischen „AUS“, geringer (L), normaler (n) oder starker (H) Aufprallkrafterkennung zu wählen. Drücken Sie S , um Ihre Einstellung zu speichern.
Zurücksetzen	Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, woraufhin auf dem Bildschirm „RES“ angezeigt wird. Halten Sie die Taste gedrückt, bis der Tisch seine niedrigste Höhe erreicht hat, und lassen Sie die Tasten los, um die Rückstellung abzuschließen.

Schutzmodus (automatischer Bildschirmsperrmodus)		
Hot	Überhitzungsschutz	Der Alarm wird ausgelöst, wenn der/die Tischmotor(en) länger als 2 Minuten ununterbrochen betrieben wurde(n). Schalten Sie den Tisch wieder ein und warten Sie mindestens 18 Minuten, bevor Sie den Tisch wieder in Betrieb nehmen.
E10	Sensorloser Alarm	Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Motorsensor nicht erkannt werden kann. Schalten Sie zuerst den Tisch aus. Überprüfen Sie die Anschlüsse von Motor und Schaltkasten und schalten Sie den Tisch dann wieder ein.
E20	Überlastungsschutz	Überlastungsalarm. Wenn der Alarm beim Hochfahren des Tisches ausgelöst wird, entfernen Sie alle Gegenstände auf der Arbeitsfläche und schalten Sie das Gerät erneut ein. Wenn der Alarm beim Herunterfahren des Tisches ausgelöst wird, schalten Sie zuerst den Tisch aus, entfernen Sie alle Gegenstände auf der Arbeitsfläche und schalten Sie den Tisch wieder ein.
E02	Rückprallschutz	Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Tisch erschüttert wird, zusammenstößt oder sich schräg bewegt. Überprüfen Sie die Ursache für das Problem und führen Sie ein Zurücksetzen durch.
E32	Überspannungsalarm	Der Alarm wird ausgelöst, wenn die Spannung höher als der erforderliche Wert ist. Schalten Sie zuerst den Tisch aus. Prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen Netzteil und Steuereinheit sicher und fest ist. Schalten Sie den Tisch wieder ein.
E31	Unterspannungsalarm	Der Alarm wird ausgelöst, wenn die Spannung unter dem erforderlichen Wert liegt. Schalten Sie zuerst den Tisch aus. Prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen Netzteil und Steuereinheit sicher und fest ist. Schalten Sie den Tisch wieder ein.
E60	Stufenalarm	Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Höhenunterschied zwischen dem linken und dem rechten Bein den eingestellten Wert überschreitet. Schalten Sie zuerst den Tisch aus. Prüfen Sie, ob das linke Bein und das rechte Bein auf gleicher Höhe sind. Falls nicht, führen Sie Schritt 4 aus, um die Höhe der Tischbeine neu auszurichten, und schalten Sie den Tisch ein.
Unterbrechung des Schutzes		Der Tisch stoppt und geht in den Schutzzustand über, wenn die Motorleitungen oder die Handsteuerleitungen versehentlich entfernt oder getrennt werden; das Hebesystem arbeitet normal, nachdem es wieder angeschlossen und der Alarm gelöscht wurde.

Français

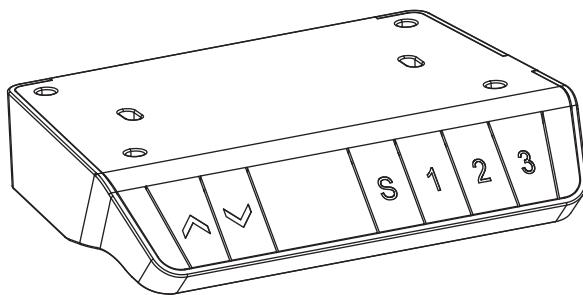


	Appuyez sur le bouton de réglage de la hauteur, le bureau se soulèvera de 0,39 pouce (1 cm). Appuyez longuement sur le bouton pour soulever le bureau à la position la plus élevée à savoir 46,06 pouces (117 cm).
	Appuyez sur le bouton de réglage de la hauteur, le bureau s'abaissera de 0,39 pouce (1cm). Appuyez longuement sur le bouton, le bureau s'abaissera de manière continue à moins qu'il soit déjà à la position la plus basse à savoir 27,95 pouces (71 cm).
	Appuyez sur le bouton {S}, l'écran clignote, appuyez sur l'une des touches mémoires 1, 2 ou 3 pour enregistrer la hauteur.
	Appuyez sur le bouton 1 , et le bureau se déplacera vers la position précédemment mémorisée comme position 1.
	Appuyez sur le bouton 2 , et le bureau se déplacera vers la position précédemment mémorisée comme position 2.
	Appuyez sur le bouton 3 , et le bureau se déplacera vers la position précédemment mémorisée comme position 3.

Mode Technique

Modifier l'unité affichée (Un)	Appuyez longuement sur le bouton S jusqu'à ce que "S--" clignote à l'écran. Appuyez une nouvelle fois sur S jusqu'à ce que "Un" s'affiche et clignote à l'écran. Ensuite appuyez sur S . Appuyez sur ou pour choisir entre " IN " (métrique) ou " SI " (impériale). Appuyez sur S pour sauvegarder votre préférence.
Détection de la Force de Collision(CF)	Appuyez longuement sur le bouton S jusqu'à ce que "S--" clignote à l'écran. Appuyez une nouvelle fois sur S jusqu'à ce que "Un" s'affiche. Appuyez sur ou pour changer vers "CF". Puis appuyez sur S . Appuyez sur ou pour changer entre les niveaux de détection de force de collision "OFF", Basse (L), Normal (n) ou Lourd (H). Appuyez sur S pour sauvegarder votre préférence.
Réinitialiser	Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes, et "RES" s'affichera sur l'écran, continuez d'appuyer sur jusqu'à ce que le bureau atteigne la hauteur minimale avec un rebond, relâchez les boutons pour terminer la réinitialisation.

Mode de protection (mode Verrouillage Automatique d'Ecran)		
Hot	Protection contre la surchauffe	L'appareil déclenche une alarme lorsque le(s) moteur(s) de bureau ont fonctionnés en continu pendant plus de 2 minutes. Remettez le bureau sous tension et attendez au moins 18 minutes avant d'utiliser à nouveau le bureau.
E10	Alarme sans capteur	Une alarme se déclenche lorsque le capteur du moteur ne peut pas être détecté. Éteignez d'abord le bureau. Vérifiez les connexions du moteur et du boîtier de commande, puis rallumez le bureau.
E20	Protection contre les surcharges	Protection contre les surcharges. Si une alarme se déclenche lorsque le bureau monte, retirez tous les éléments du bureau puis recommencez. Si une alarme se déclenche lorsque le bureau tombe en panne, veuillez éteindre le bureau au préalable, retirez tous les éléments du bureau et rallumez le bureau.
E02	Protection anti-rebond	Une alarme se déclenche lorsque le bureau vibre, lorsqu'il est heurté ou incliné lors de son mouvement. Recherchez la cause du problème et effectuez une réinitialisation.
E32	Alarme contre les surtensions	Une alarme se déclenche lorsque la tension est supérieure à la valeur requise. Veuillez éteindre d'abord le bureau. Vérifiez si la connexion entre l'alimentation et le boîtier de commande soit sécurisée et étanche. Rallumez le bureau.
E31	Alarme contre les sous-tensions	Une alarme se déclenche lorsque la tension est inférieure à la valeur requise. Veuillez éteindre d'abord le bureau. Vérifiez si la connexion entre l'alimentation et le boîtier de commande soit sécurisée et étanche. Rallumez le bureau.
E60	Alarme de sortie	Une alarme se déclenche lorsque la différence de hauteur entre la partie gauche et la partie droite dépasse la valeur définie. Éteignez le bureau au préalable. Vérifiez si la partie gauche et la partie droite sont à la même hauteur. Si ce n'est pas le cas, effectuez l'étape 4 pour réaligner les hauteurs des différentes parties du bureau et remettez le bureau sous tension.
Protection contre les ruptures		Le bureau s'arrêtera et entrera en état de protection lorsque les lignes de moteur ou les lignes de commande manuelle sont retirées ou déconnectées accidentellement ; le système de levage redeviendra normal une fois reconnecté et l'alarme effacée.

Español

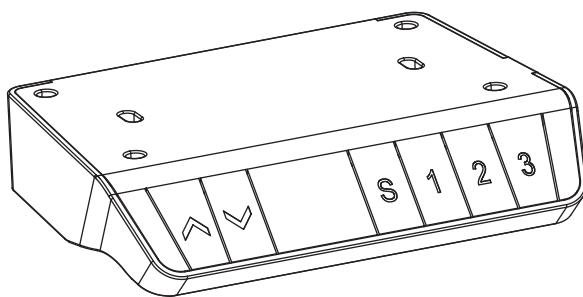


	Presione brevemente el botón para ajustar la altura, la altura del dispositivo aumentará en 0,39 pulgadas (1 cm). Mantenga presionado el botón para levantar el escritorio a la posición más alta de 46,06 pulgadas (117 cm).
	Presione brevemente el botón para ajustar la altura, la altura del dispositivo disminuirá en 0,39 pulgadas (1 cm). Mantenga presionado el botón, el dispositivo bajará continuamente a menos que descienda a la posición más baja de 27,95 pulgadas (71 cm).
	Presione brevemente el botón {S}, la pantalla parpadea, presione cualquiera de las teclas menores 1,2,3 para guardar la altura.
	Presione el botón 1 , el escritorio se moverá a la posición de memoria 1 previamente configurada.
	Presione el botón 2 , el escritorio se moverá a la posición de memoria 2 previamente configurada.
	Presione el botón 3 , el escritorio se moverá a la posición de memoria 3 previamente configurada.

Modo de ingeniería

Cambiar la unidad mostrada (Un)	Mantenga presionado el botón S hasta que "S--" parpadee en la pantalla. Presione S nuevamente hasta que se muestre "Un" y parpadee en la pantalla. Luego presione S . presione o para seleccionar " IN " (sistema métrico) o " SI " (sistema imperial). Presione S para guardar su preferencia.
Detección de fuerza de colisión (CF)	Mantenga presionado el botón S hasta que "S--" parpadee en la pantalla. Vuelva a presionar S y la pantalla mostrará "Un". Presione o para cambiar a "CF". Luego presione S . Presione o para seleccionar las opciones: "OFF", detección de fuerza de colisión Pequeña (L), Normal (N) o Grande (H). Presione S para guardar su preferencia.
Reinicio	Mantenga presionado durante 5 segundos, y la pantalla mostrará "RES", siga presionando hasta que el escritorio alcance su altura mínima y rebote, luego suelte los botones para completar el reinicio.

Modo de protección (modo de pantalla de bloqueo automático)		
Hot	Protección contra sobrecalentamiento	Se emite una alarma cuando el(s) motor(es) del escritorio ha(n) funcionado continuamente durante más de 2 minutos. Vuelva a encender el escritorio y espere al menos 18 min antes de volver a operar el escritorio.
E10	Alarma de ausencia de sensor	Se emite una alarma cuando el sensor del motor no se puede detectar. Apague el escritorio primero. Compruebe las conexiones del motor y la caja de control, y luego vuelva a encender en el escritorio.
E20	Protección contra sobrecarga	Alarma de sobrecarga. Si suena una alarma cuando el escritorio sube, retire todos los elementos del escritorio y vuelva a operar. Si suena una alarma cuando el escritorio baja, apague primero el escritorio, retire todos los elementos del escritorio y vuelva a encenderlo.
E02	Protección contra rebote	Se emite una alarma en caso de la vibración, colisión o inclinación del escritorio durante su movimiento. Verifique la causa del problema y realice un reinicio.
E32	Alarma de sobretensión	Se emite una alarma cuando la tensión es mayor que el valor especificado. Apague el escritorio primero. Compruebe si la conexión entre la fuente de alimentación y la caja de control es segura y firme. Apague de nuevo el escritorio.
E31	Alarma de subtensión	Se emite una alarma cuando la tensión es menor que el valor especificado. Apague el escritorio primero. Compruebe si la conexión entre la fuente de alimentación y la caja de control es segura y firme. Apague de nuevo el escritorio.
E60	Alarma de diferencia de altura	Se emite una alarma cuando la diferencia de altura entre la pata izquierda y la derecha excede el valor establecido. Apague el escritorio primero. Compruebe si las patas izquierda y derecha están a la misma altura. Si no, lleve a cabo el paso 4 para alinear de nuevo las alturas de las patas del escritorio y encienda el escritorio.
Protección contra desconexión		El escritorio se detendrá y entrará en estado de protección cuando los cables del motor o los de control manual se retiren o desconecten accidentalmente; el sistema de elevación volverá a ser normal después de la reconexión y la alarma se descarta.

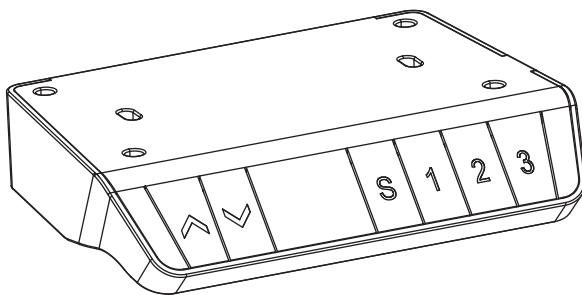


	Premendo brevemente il pulsante per la regolazione dell'altezza, l'unità si solleva di 1 cm (0,39 pollici). Premendo a lungo il pulsante la scrivania si solleva fino alla posizione più alta di 117 cm (46,06 pollici).
	Premendo brevemente il pulsante per la regolazione dell'altezza, l'unità si abbassa di 1 cm (0,39 pollici). Premendo a lungo il pulsante, l'unità si abbassa fino a raggiungere la posizione più bassa di 71 cm (27,95 pollici).
	Premere brevemente il tasto {S}, il display lampeggia, premere uno dei tasti di menu 1,2,3 per salvare l'altezza.
	Premendo il pulsante 1 , la scrivania si sposterà nella posizione 1 precedentemente memorizzata.
	Premendo il pulsante 2 , la scrivania si sposterà nella posizione 2 precedentemente memorizzata.
	Premendo il pulsante 3 , la scrivania si sposterà nella posizione 3 precedentemente memorizzata.

Modalità di impostazione

Modifica Unità visualizzata (Un)	Premere a lungo il pulsante S finché sul display non lampeggia "S--". Premere nuovamente il tasto S finché sul display non compare e lampeggia "Un". Quindi premere S . Premere o per selezionare " IN " (metrico) o " SI " (imperiale). Premere S per salvare la preferenza.
Rilevamento della forza di collisione (CF)	Premere a lungo il pulsante S finché sul display non lampeggia "S--". Premere nuovamente il tasto S sul display verrà visualizzato "Un". Premere o per passare a "CF". Quindi premere S . Premere o per scegliere tra "OFF", Basso (L), Normale (n) o Pesante (H). Premere S per salvare la preferenza.
Ripristina	Premere a lungo per 5 secondi, sullo schermo apparirà la scritta "RES"; continuare a premere finché la scrivania non raggiunge l'altezza minima e torna a salire. Rilasciare i pulsanti per completare il reset.

Modalità di protezione (modalità di blocco automatico dello schermo)		
Hot	Protezione contro il surriscaldamento	L'allarme si attiva quando il motore o i motori della scrivania sono stati azionati ininterrottamente per più di 2 minuti. Riaccendere il dispositivo e attendere almeno 18 minuti prima di rimetterlo in funzione.
E10	Allarme assenza di sensore	L'allarme si attiva quando il sensore del motore non viene rilevato. Per prima cosa, spegnere la scrivania. Controllare i collegamenti del motore e della centralina di controllo, quindi riaccendere la scrivania.
E20	Protezione da sovraccarico	Allarme di sovraccarico. Se l'allarme si attiva quando la scrivania si alza, rimuovere tutti gli oggetti dalla scrivania e rimetterla in funzione. In caso di allarme quando la scrivania si abbassa, spegnere la scrivania, rimuovere tutti gli oggetti presenti sulla scrivania e riaccendere la scrivania.
E02	Protezione dal ribaltamento	L'allarme si attiva quando la scrivania è stata sottoposta a vibrazioni, collisioni o è stata inclinata. Verificare la causa del problema ed eseguire un reset.
E32	Allarme di sovratensione	L'allarme si attiva quando la tensione è superiore al valore richiesto. Alimentare prima la scrivania. Verificare che il collegamento tra l'alimentazione e la centralina di controllo sia sicuro e saldo. Riaccendere la scrivania.
E31	Allarme di sottotensione	L'allarme si attiva quando la tensione è inferiore al valore richiesto. Alimentare prima la scrivania. Verificare che il collegamento tra l'alimentazione e la centralina di controllo sia sicuro e saldo. Riaccendere la scrivania.
E60	Allarme di sbilanciamento	L'allarme si attiva quando la differenza di altezza tra la gamba sinistra e la gamba destra supera il valore impostato. Per prima cosa, spegnere la scrivania. Controllare se la gamba sinistra e la gamba destra sono alla stessa altezza. In caso contrario, eseguire il passaggio 4 per riallineare l'altezza delle gambe della scrivania e accenderla.
Protezione contro le interruzioni di alimentazione		La scrivania si arresta ed entra in stato di protezione quando le linee del motore o le linee di controllo manuale vengono rimosse o scollegate accidentalmente; il sistema di sollevamento torna alla normalità quando viene ricollegato correttamente e l'allarme viene cancellato.

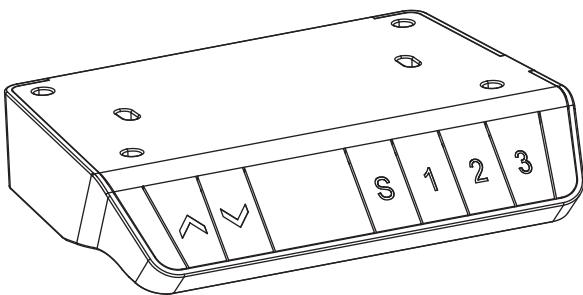

	高さ調整ボタンを短く押すと、ユニットは0.39インチ（1cm）上がります。このボタンを長押しすると、デスクトップが46.06インチ（117cm）の最高位置まで上がります。
	高さ調整ボタンを短く押すと、ユニットは0.39インチ（1cm）下がります。このボタンを長押しすると、ユニットは27.95インチ（71cm）の最低位置まで下降しない限り、継続的に下降します。
	{S}ボタンを短く押すと、ディスプレイが点滅し、1,2,3のメニューキーのいずれかを押すと、高さが保存されます。
	① ボタンを押すと、デスクは設定しておいたメモリ位置1に移動します。
	② ボタンを押すと、デスクは設定しておいたメモリ位置2に移動します。
	③ ボタンを押すと、デスクは設定しておいたメモリ位置3に移動します。

エンジニアリングモード

表示単位 の変更 (Un)	ディスプレイに「S--」が点滅するまで ボタンを長押しします。ディスプレイに「Un」が表示・点滅するまで ボタンをもう一度押します。 又はを押すことにより“IN”(メトリック)又は“SI”(インペリアル)の間に切り替えてください。 を押すと設定が保存されます。
衝突力検出 (CF)	ディスプレイに「S--」が点滅するまで ボタンを長押しします。ディスプレイに「Un」が表示するまで ボタンをもう一度押します。 又はを押すことにより“CF”に切り替えられます。次に を押してください。又はを押すことにより “OFF”, Low (L), Normal (n) 又はHeavy (H) collision force detectionの間に切り替えます。を押すと設定が保存されます。
リセット	5秒間長押しすると、画面に「RES」と表示されます。デスクがリバウンド付きの最低の高さに達するまで押し続けしてください。ボタンを離してリセットを完了します。

保護モード（画面自動ロック）		
Hot	過熱保護	デスクモーターが2分以上連続して作動すると警報を発します。デスクの電源を入れ直し、18分以上待ってからデスクを再度操作してください。
E10	センサー無し	モーターセンサーが検出されていない場合に警報を発します。まず、デスクの電源を切ります。モーターとコントロールボックスの接続を確認してから、デスクの電源を入れ直してください。
E20	過負荷保護	過負荷アラーム。デスクが上がっているときにアラームが発生した場合は、デスクトップ上のすべての物を取り除いてから、再度電源を入れてください。デスクが下がっているときにアラームが発生した場合は、電源を切ってデスクトップ上のすべての物を取り除いてから、再度操作してください。
E02	リバウンド防止	デスクが振動したり、衝突したり、傾いたりするとアラームが発生します。問題の原因を究明し、リセットを実行します。
E32	過電圧アラーム	電圧が必要な値よりも高い場合にアラームが発生します。まず、デスクの電源を切ります。電源とコントロールボックスの接続がしっかりしているかどうかを確認してください。デスクの電源を入れ直します。
E31	低電圧アラーム	電圧が必要な値よりも低い場合にアラームが発生します。まず、デスクの電源を切ります。電源とコントロールボックスの接続がしっかりしているかどうかを確認してください。デスクの電源を入れ直します。
E60	勾配アラーム	左脚と右脚の高さの差が設定値を超えるとアラームが発生します。まず、デスクの電源を切ります。左脚と右脚の高さが同じかどうかを確認してください。そうでない場合は、手順4を実行して、脚の高さを再調整してから、電源を入れます。
断線保護		モーター線または手動制御線が取り外されたり切断されたりすると、デスクは停止して保護状態になります。再接続してアラームをクリアすると、リフティングシステムは正常になります。